

內政部國土測繪中心

101 年度一等水準點 e-GPS 測量作業成果說明

壹、作業依據

- 一、行政院 98 年 10 月 5 日院臺建字第 0980062416 號函核定之「基本測量及圖資測製實施計畫」。
- 二、內政部 101 年 3 月 30 日台內地字第 1010137288 號公告之大地基準及一九九七坐標系統 2010 年成果（簡稱 TWD97【2010】）。
- 三、內政部國土測繪中心「101 年度基本控制點測量及管理維護作業計畫書」。
- 四、內政部國土測繪中心「採用虛擬基準站即時動態定位技術辦理加密控制及圖根測量作業手冊」。

貳、作業目的

內政部 101 年 3 月 30 日公告衛星追蹤站 18 站、一等衛星控制點（GPS 連續站）219 點、一等衛星控制點 105 點、二等衛星控制點 569 點及三等衛星控制點 2,102 點，共計 3,013 點 TWD97【2010】成果。本作業依上述成果，採用虛擬基準站即時動態定位技術辦理內政部設置於臺灣本島一等水準點之 e-GPS 測量，以提供一等水準點加密控制測量等級精度之 TWD97【2010】坐標供各界參考使用。

參、作業內容

一、外業測量

- (一) 期程：101 年 1 月至 101 年 10 月。
- (二) 數量

1. 一等水準點：清理 2,083 點（一等水準點 2,070 點、一等重力點 9 點及新、舊水準原點與副點 4 點），其

中一等水準點 78 點遺失、10 點移動損毀、3 點無法到達（被巨石土壤覆蓋，無法確認點位現況），1 點新水準原點副點尚未設置，總計實際觀測 1,991 點，點位清冊如附錄 1。

2. 已知基本控制點：每 10 公里挑選 1 具 TWD97【2010】坐標之基本控制點，作為後續坐標轉換之共同點使用。總計清理 331 點（一等衛星控制點 11 點、二等衛星控制點 71 點及三等控制點 249 點），其中二等衛星控制點 1 點遺失、三等控制點 2 點遺失，實際觀測 328 點，點位清冊如附錄 2。

表 1 作業數量統計表

點位種類	清理	遺失	移動損毀	無法到達	未設置	實際觀測
一等水準點	2,083	78	10	3	1	1,991
已知基本控制點	331	3	0	0	0	328

(三)方法

1. 一等水準點

- (1)每點獨立測量，至少辦理 2 測回 GPS 靜態測量重複觀測，每測回至少接收 1Hz 資料 20 分鐘，不同測回至少間隔 60 分鐘以上。
- (2)若 2 測回 GPS 靜態測量資料無法進行 VBS-RTK 後處理計算，或計算成果精度不符規範（2 測回坐標較差平面大於 4 公分或高程大於 10 公分），則辦理補測，補測後如仍無法進行 VBS-RTK 後處理計算或計算成果精度不符規範，則改採 60 分鐘 GPS 靜態測量。
- (3)點位透空不佳，無法辦理 GPS 測量之點位，則於其附近勘選透空較佳且可互相通視之位置設置

臨時點辦理 2 測回 GPS 靜態測量重複觀測。再使用全測站經緯儀進行地面輔助測量，臨時點與一等水準點應組成閉合或附合導線，觀測方式依「數值法地籍圖重測作業手冊」加密控制測量已知點檢測規定觀測 4 測回。

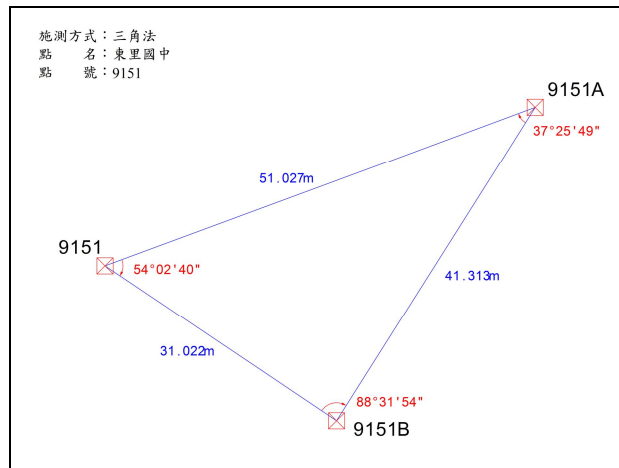


圖 1 地面輔助測量示意圖

2. 已知基本控制點

- (1)辦理 1 測回 GPS 靜態測量，至少接收 1Hz 資料 20 分鐘。
- (2)若 GPS 靜態測量資料無法進行 VBS-RTK 後處理計算，則改觀測附近其他具 TWD97【2010】坐標之基本控制點。

二、資料計算

(一)點位坐標計算

1. VBS-RTK 後處理計算

- (1)使用 e-GPS 即時動態定位系統使用之 GPSTserver 軟體，產製每測回同時段的虛擬基準站衛星觀測資料。
- (2)將 GPS 靜態觀測資料及 GPSTserver 軟體產製之虛擬基準站衛星觀測資料，以 On-The-Fly (OTF)

整數週波未定值求解技術，進行 VBS-RTK 後處理動態定位坐標計算，計算軟體採用 Trimble 公司之 Trimble Total Control (TTC) 計算軟體及免費公開軟體 RTKpost，計算參數設定及規範如表 2。

表 2 VBS-RTK 計算參數設定及規範表

星曆資料	廣播星曆
品質控制設定 (Ratio)	2.5，且須為固定 (fixed) 解
各點位計算得到之坐標中誤差大小規範	$\sigma_N < 2$ 公分 $\sigma_E < 2$ 公分 $\sigma_h < 5$ 公分
粗差偵錯	依常態分布 99.7%信心區間進行粗差偵錯，將大於 3 倍中誤差之時刻坐標剔除
VBS-RTK 坐標成果	通過檢核之時刻坐標成果，其平均值即為該點位之 VBS-RTK 坐標成果，各點位納入計算之時刻坐標須達 600 筆以上，且資料使用比率至少 50%

(3)一等水準點不同測回之 2 組坐標較差符合規範者（平面分量小於 4 公分，且高程分量小於 10 公分），將 2 組坐標取平均，作為坐標成果；不符規範者，則將 60 分鐘 GPS 靜態測量資料進行靜態計算。

2. 靜態計算

- (1)將 60 分鐘 GPS 靜態測量資料與鄰近 3 個 e-GPS 基準站進行靜態基線計算，基線計算成果應為固定 (fixed) 解。
- (2)進行最小約制平差計算，檢核確認基線計算成果及 e-GPS 基準站坐標是否正確。
- (3)進行強制附合平差計算，計算點位坐標成果。

3. 地面輔助測量計算

- (1)依前述 VBS-RTK 後處理及靜態計算方式計算臨時點坐標。
- (2)將全測站經緯儀觀測之角度距離取平均，進行導線平差計算點位坐標成果。

(二)坐標轉換

1. 原則以直轄市、縣（市）為單位進行坐標轉換，臺灣本島中北部地殼變動較小之地區，則以 2 至 3 個縣（市）合併進行坐標轉換。
2. 選定外圍一個已知基本控制點作為參考點，將各已知基本控制點檢測成果（e-GPS 坐標）平移套合至 TWD97【2010】坐標，再比較各點位坐標較差及相對關係，比較標準如下：
 - (1)坐標分量較差應小於 9.8 公分。
 - (2)基線長度較差應小於 $30\text{mm}+6\text{ppm}\times L$ （ L 為基線長度，單位為公里）。
 - (3)角度較差應小於 20 秒。
3. 點位坐標較差及相對關係符合標準者，視為無變動，作為後續坐標轉換之共同點。
4. 依已知基本控制點檢核結果無變動之點位作為共同點，進行最小二乘配置法 9 參數坐標轉換，轉換精度評估標準包括：
 - (1)轉換後共同點坐標分量改正數平面應小於 5 公分，高程應小於 10 公分。
 - (2)轉換前後水平距相對較差應小於 $30\text{mm}+6\text{ppm}\times L$ （ L 為基線長度，單位為公里）。
 - (3)轉換前後共同點間角度較差應小於 20 秒。

5. 共同點轉換後精度不符評估標準之點位，剔除不使用，直到所有共同點轉換後精度符合評估標準。

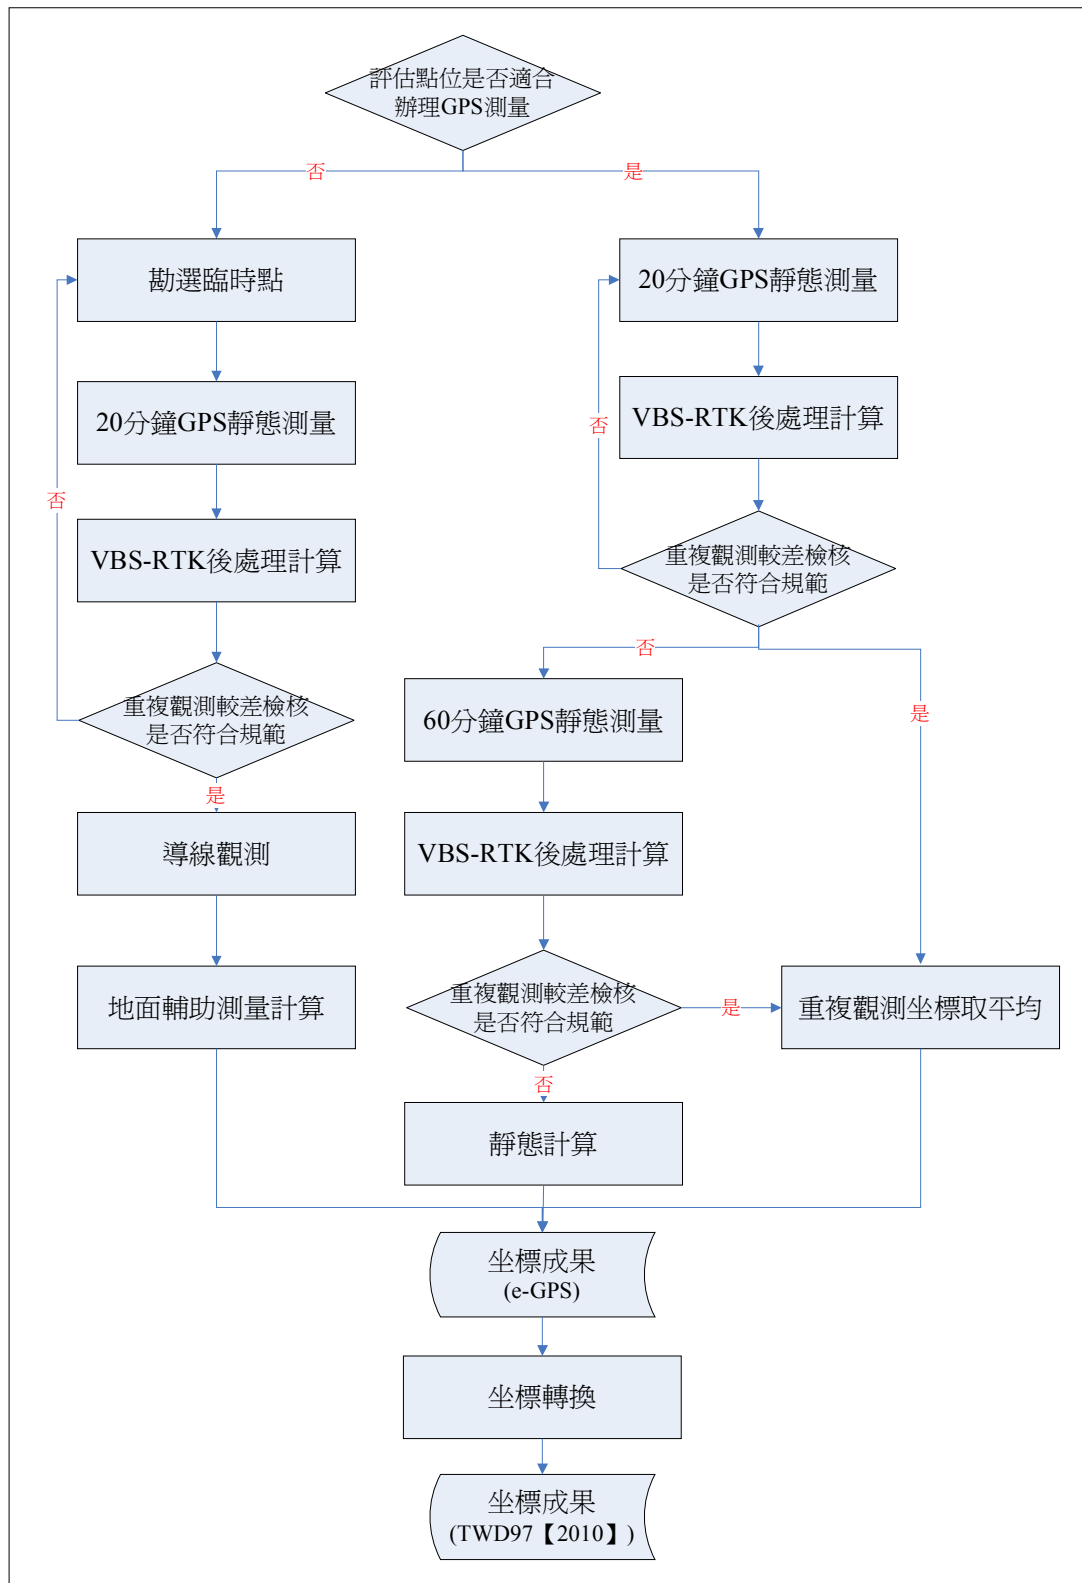


圖 2 點位坐標計算流程圖

肆、成果統計

一、點位坐標計算成果統計

(一)一等水準點：完成 1,991 點成果計算，其中 1,756 點採 VBS-RTK 後處理計算，118 點採靜態計算，117 點採地面輔助測量計算，各點位計算方式詳如附錄 1，分布情形如圖 3。

(二)已知基本控制點：完成 328 點成果計算，均採 VBS-RTK 後處理計算。

二、坐標轉換成果統計

(一)分 12 區進行坐標轉換，分別為北北基（臺北市、新北市、基隆市）、桃竹（桃園縣、新竹縣市）、苗中（苗栗縣、臺中市）、彰雲（彰化縣、雲林縣）、南投縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣，各區使用之共同點數量、自由度及中誤差等統計資料如表 3，各區共同點分布情形請參閱附錄 3。

表 3 各轉換區坐標轉換成果統計表

轉換區	共同點數量	自由度	中誤差(M)
北北基	20	51	0.0169
桃竹	22	57	0.0167
苗中	45	126	0.0225
南投	36	99	0.0207
彰雲	35	96	0.0170
嘉義縣市	27	72	0.0214
臺南市	26	69	0.0196
高雄市	24	63	0.0172
屏東縣	41	114	0.0197
宜蘭縣	23	60	0.0240
花蓮縣	48	135	0.0331
臺東縣	30	81	0.0225

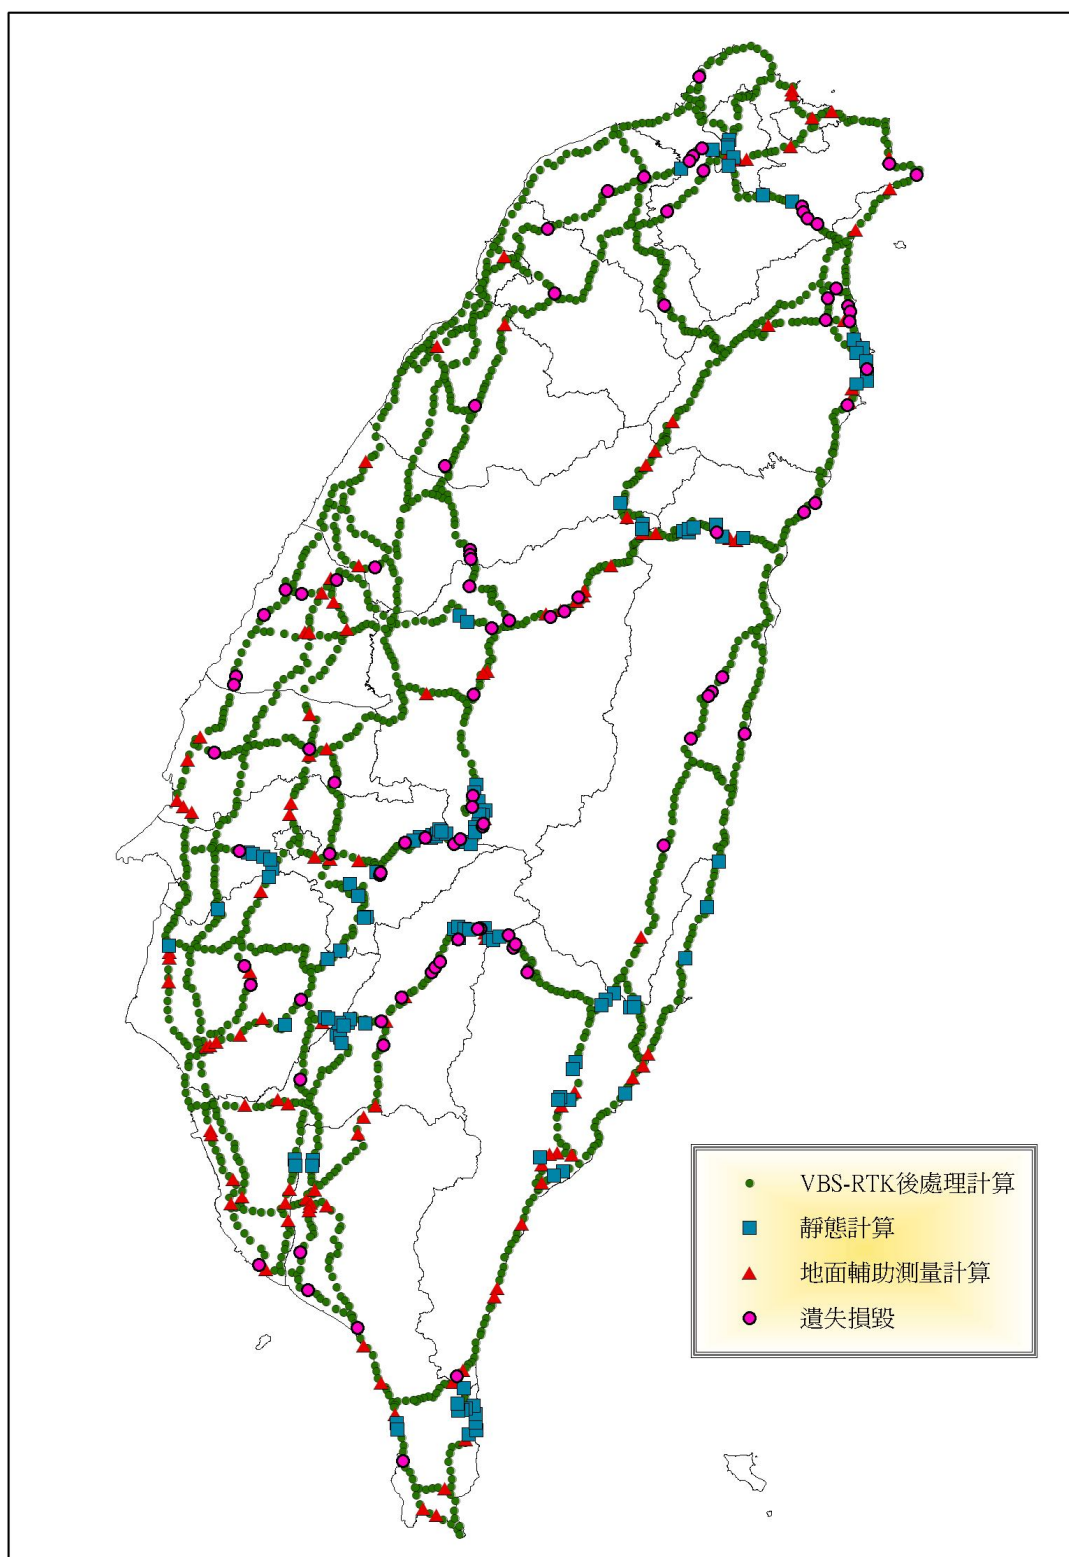


圖 3 點位坐標計算方式分布圖

伍、成果檢核

本作業係採用虛擬基準站即時動態定位技術，每點獨立測量方式辦理，與以往 GPS 靜態基線網平差計算方式不同。為檢核作業成果精度與正確性，彙整近 2 年一等水準點 GPS 靜態測量成果，與本作業成果進行點位坐標較差或相對關係檢核，檢核標準參考加密控制測量已知控制點檢核標準，在 95%信心區間下，坐標分量較差值小於 9.8 公分、點位基線長度較差相對精度小於 1/20,000、點位角度較差小於 20 秒，則視為無顯著差異，即符合加密控制測量等級精度。檢核點位分布情形如圖 4，檢核結果說明如下：

一、102 年度各地籍圖重測區加密控制測量成果

- (一)辦理 102 年度地籍圖重測區加密控制測量作業計有 33 點一等水準點已測設 TWD97【2010】坐標，其坐標直接與本作業成果檢核，較差統計資料如表 4，其中中誤差之計算公式如下：

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \bar{x})^2}{n-1}}$$

表 4 102 年度重測區加密與本作業成果較差統計表

較差(M)	N	E	h
最大值	0.051	0.030	0.062
最小值	-0.035	-0.036	-0.085
平均值	0.004	-0.005	-0.009
中誤差	0.020	0.015	0.034

- (二)檢核結果坐標較差在平面分量最大為 5.1 公分，高程分量最大為 8.5 公分；相對關係所有基線相對精度均小於 1/20,000，角度較差均小於 20 秒，顯示本作業成果與 102 年度各地籍圖重測區加密控制測量成果無顯著差異。

- (三)另兩者較差之中誤差在 N 分量為 2.0 公分、E 分量為 1.5

公分、h 分量為 3.4 公分，顯示本作業成果應屬可靠。

(四)考量 102 年度各地籍圖重測區加密控制測量成果均已核備，且檢核結果無顯著差異，為避免水準點同時具有 2 組不同 TWD97【2010】坐標，本作業辦理坐標轉換時，係將 33 點已測設 TWD97【2010】坐標之一等水準點作為共同點，轉換後坐標即與 102 年度各地籍圖重測區加密控制測量成果相同。

二、100 年度臺灣本島北部地區基本控制點檢測成果

(一)100 年度辦理臺灣本島北部地區基本控制點檢測工作，檢測點位除一、二、三等衛星控制點，亦連測 33 點一等水準點，惟考量當年度檢測之一等水準點數量較少，且點位等級類別不同，雖一併平差計算 TWD97【2010】坐標，但未一併公告，其坐標直接與本作業成果檢核，較差統計資料如表 5。

表 5 100 年度北部地區檢測與本作業成果較差統計表

較差(M)	N	E	h
最大值	0.018	0.020	0.083
最小值	-0.028	-0.056	-0.117
平均值	-0.003	-0.003	0.001
中誤差	0.011	0.018	0.046

(二)檢核結果坐標較差在平面分量最大為 5.6 公分，高程分量最大為 11.7 公分；相對關係所有基線相對精度均小於 1/20,000，角度較差均小於 20 秒，顯示本作業成果與 100 年度臺灣本島北部地區基本控制點檢測成果在平面分量無顯著差異，在高程分量僅有少數點位有顯著差異，其原因可能與 e-GPS 本身在高程分量觀測精度較差有關。

(三)另兩者較差之中誤差在 N 分量為 1.1 公分、E 分量為 1.8

公分、h 分量為 4.6 公分，顯示本作業成果應屬可靠。

三、101 年度 GPS 靜態測量檢核成果

(一)將本作業計算之 TWD97【2010】坐標與 TWD97 公告坐標進行相對關係檢核，針對相對關係差異較大之地區（點位），辦理 GPS 靜態測量，並與鄰近 TWD97【2010】基本控制點連測，以檢核是否有系統差，總計辦理 8 個時段 70 點（基本控制點 15 點，一等水準點 55 點）檢測，檢測時段表如表 6。

表 6 101 年度 GPS 靜態測量檢核觀測時段表

時段	已知點		檢測一等水準點							
S1	V076	U140	P002	P001	9158	P003	P005			
S2	E080		J072	J073	J077	J080	J083	J076		
S3	MX88	MX95	3118	3117	X117	F003	F006	F008	F009	
S4	NM69	M482	C004	C005	C007	C008	X115	C090	3106	
S5	P178	M533	F015	F016	F017	F018	I026	I027	I028	
S6	VP47	T019	Q048	Q050	9226	X304	Q040	Q041	Q038	Q039
S7	RP65	S317	3181	3183	3186	3187	3188	I099	X219	
S8	Q189	QP74	3165	3164	3156	3157	H011	H013	H018	H019

(二)檢核計算方式採最小約制平差計算，約制點位為 TWD97【2010】基本控制點，較差統計資料如表 7。

表 7 101 年度靜態測量檢核與本作業成果較差統計表

較差(M)	N	E	h
最大值	0.042	0.060	0.164
最小值	-0.063	-0.077	-0.156
平均值	-0.008	-0.002	0.011
中誤差	0.023	0.032	0.071

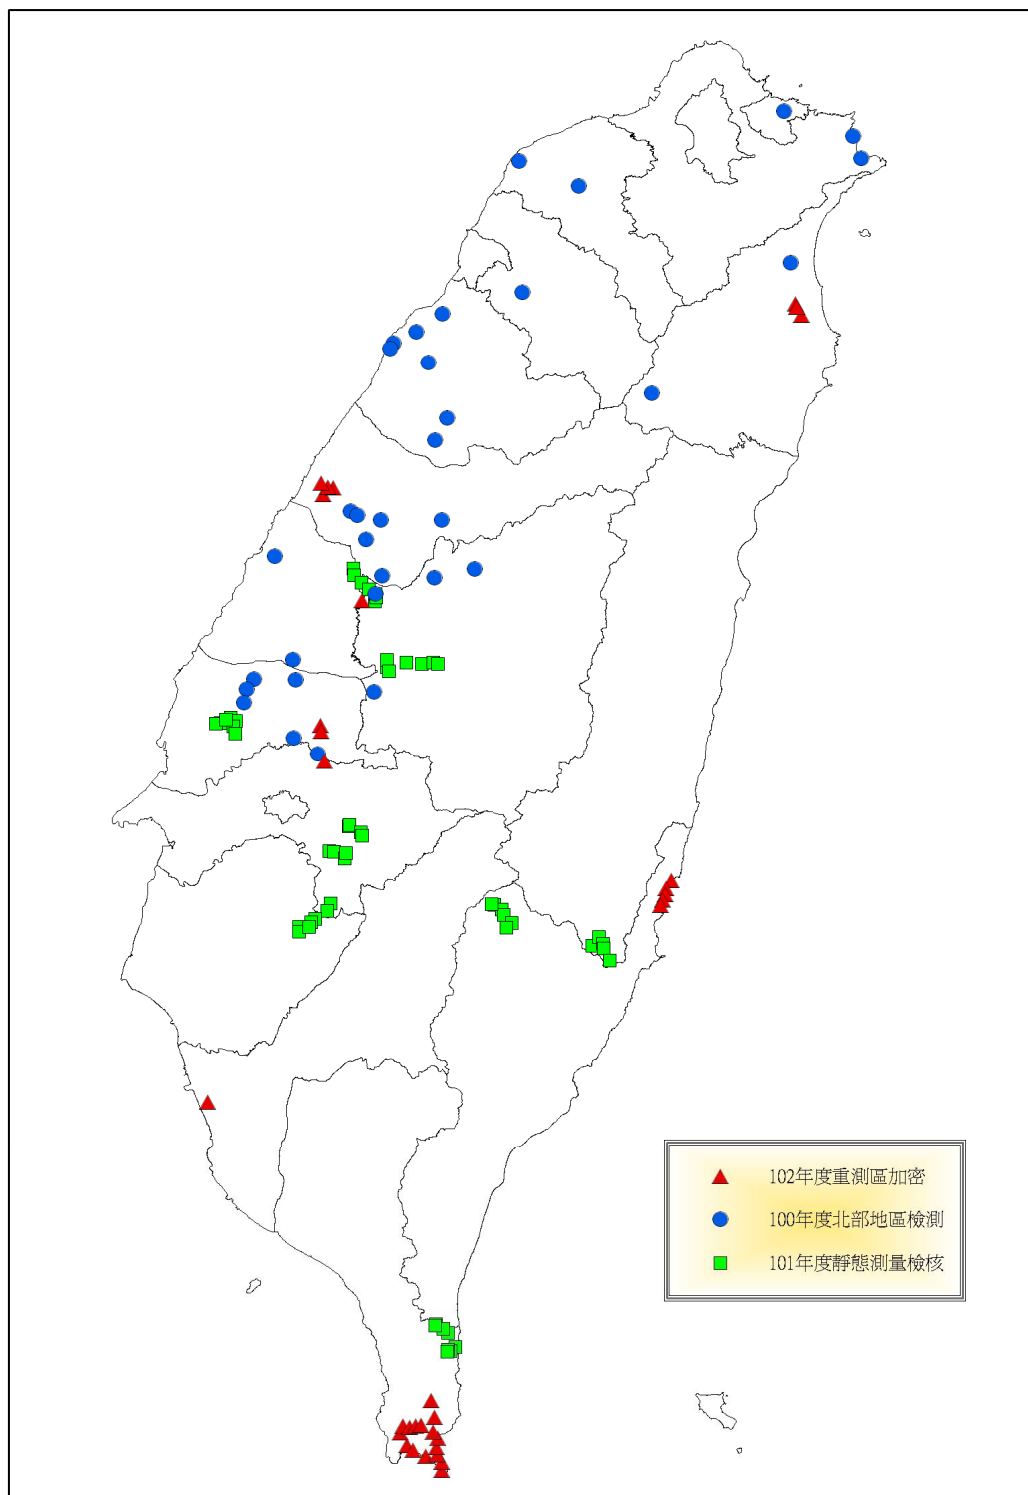


圖 4 成果檢核點位分布圖

(三)檢核結果坐標較差在平面分量最大為 7.7 公分，高程分量最大為 16.4 公分；相對關係 276 條基線中，僅有 4

條基線相對精度未達 1/20,000 (基線距離分別為 166、459、615、1266 公尺，其較差值分別為 4.0、2.3、4.4、7.6 公分)，角度僅有 1 組角度較差超過 20 秒 (基線距離 166 公尺，角度較差 40.2 秒)，顯示本作業成果在平面分量符合加密控制測量等級精度，在高程分量則有部分點位 (8 點) 不符合加密控制測量等級精度，其原因可能與 e-GPS 系統在高程分量觀測精度較差有關。

(四)另兩者較差之中誤差在 N 分量為 2.3 公分、E 分量為 3.2 公分、h 分量為 7.1 公分，顯示本作業成果在平面分量應屬可靠，在高程分量則有 85%點位應屬可靠。

陸、結論

本作業係首次將虛擬基準站即時動態定位技術應用於大規模加密控制測量作業，作業成果經檢核後發現，在 95%信心區間下，平面分量 (N、E) 坐標成果均符合加密控制測量等級精度，高程分量 (h) 坐標則有約 2 成點位無法符合加密控制測量等級精度，其原因可能與 e-GPS 系統在高程分量觀測精度較差有關。應用本作業成果於加密控制或應用測量時，應先辦理檢測，並視需求選擇符合精度規範之點位平面分量 (N、E) 或高程分量 (h) 坐標使用。

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺北市	1001	1001	玉泉公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	1002	1002	集美國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	1003	1003	興華公園	鋼標	良好	靜態
新北市	1004	1004	五股工業區	鋼標	損毀	
新北市	1005	1005	楓樹腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	1006	1006	田尾仔	鋼標	遺失	
新北市	1007	1007	丹鳳北	鋼標	遺失	
新北市	1008	1008	丹鳳國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	1009	1009	開南橋	鋼標	良好	靜態
桃園縣	1010	1010	尖山腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1011	1011	馬頭厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1012	1012	西嶺頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1013	1013	永發加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1014	1014	桃園體育場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1015	1015	陳列館	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1016	1016	武陵高中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1017	1017	永豐高中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1018	1018	內壢	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1019	1019	埔頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1020	1020	老街溪橋	鋼標	遺失	
桃園縣	1021	1021	復旦國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1022	1022	宋屋國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1023	1023	埔心北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1024	1024	草湳坡	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1025	1025	楊梅交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1026	1026	楊梅	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	1027	1027	崩坡	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1028	1028	北窩	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1029	1029	長安	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1030	1030	四角亭	鋼標	遺失	
新竹縣	1031	1031	番子湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1032	1032	鳳凰村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1033	1033	波羅文	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1034	1034	新竹工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1035	1035	明新技術學院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1036	1036	大眉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1037	1037	義民高中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	1038	1038	下斗崙	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	1039	1039	前溪社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	1040	1040	及第大樓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	1041	1041	閣家齋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	1042	1042	客雅	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	1043	1043	台灣玻璃	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	1044	1044	慈福宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-1

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
新竹市	1045	1045	朝山國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	1046	1046	海山橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	1047	1047	明香堂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	1048	1048	香山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1049	1049	頂埔國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1050	1050	南海休息站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1051	1051	頭份	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1052	1052	民族里	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1053	1053	尖山大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1054	1054	南港溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1055	1055	談文國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1056	1056	育達技術學院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1057	1057	九車籠橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1058	1058	龍昇國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1059	1059	東明	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1060	1060	後龍國小	鋼標	良好	地面輔助測量
苗栗縣	1061	1061	後龍溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1062	1062	龍坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1063	1063	西湖文旦柚	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1064	1064	僑文國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1065	1065	延昌汽車	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1066	1066	啓明國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1067	1067	通霄精鹽廠	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1068	1068	友愛靈園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1069	1069	通灣	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1070	1070	中南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1071	1071	竹仔林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1072	1072	番子寮橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1073	1073	五南社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1074	1074	苑裡國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	1075	1075	龍德家厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1076	1076	幼獅	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1077	1077	通天路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1078	1078	大安溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1079	1079	經國加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1080	1080	大甲運動場	鋼標	良好	地面輔助測量
臺中市	1081	1081	水汴頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1082	1082	大甲溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1083	1083	田寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1084	1084	清水國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1085	1085	田尾	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1086	1086	下莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1087	1087	長玖加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1088	1088	龍田陸橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-2

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺中市	1089	1089	山子腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1090	1090	大度國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1091	1091	大忠國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1092	1092	追分國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1093	1093	福成	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1094	1094	彰化忠孝國小	鋼標	良好	地面輔助測量
彰化縣	1095	1095	中華西路口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1096	1096	南興國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1097	1097	北口莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1098	1098	花壇鄉公所	鋼標	良好	地面輔助測量
彰化縣	1099	1099	華南國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1100	1100	大村農產中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1101	1101	大村國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1102	1102	僑信國小	鋼標	良好	地面輔助測量
彰化縣	1103	1103	經口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1104	1104	永靖國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1105	1105	田尾	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1106	1106	田尾國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1107	1107	北斗	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1108	1108	萬景藝術中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1109	1109	正新輪胎	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	1110	1110	溪州大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1111	1111	西螺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1112	1112	西螺交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1113	1113	荊桐公墓	鋼標	良好	地面輔助測量
雲林縣	1114	1114	荊桐	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1115	1115	溪底	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1116	1116	惠來公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1117	1117	虎尾溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1118	1118	田頭橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1119	1119	斗南交流道	鋼標	遺失	
雲林縣	1120	1120	僑真國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1121	1121	豐田工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	1122	1122	崇先中學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	1123	1123	橋子頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	1124	1124	大林橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	1125	1125	大林交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	1126	1126	三疊溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	1127	1127	大林陸橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	1128	1128	崙子頭	鋼標	良好	地面輔助測量
嘉義縣	1129	1129	東榮國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	1130	1130	民雄公墓	鋼標	良好	地面輔助測量
嘉義縣	1131	1131	民雄工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義市	1132	1132	宏仁女中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-3

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
嘉義市	1133	1133	北興陸橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義市	1134	1134	嘉義縣農會	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	1135	1135	水上	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	1136	1136	南靖	鋼標	良好	靜態
臺南市	1137	1137	八掌溪橋	鋼標	良好	靜態
臺南市	1138	1138	茄苳橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1139	1139	後壁	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	1140	1140	後壁高中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1141	1141	佳昌加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1142	1142	卯舍橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1143	1143	新營	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1144	1144	急水溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1145	1145	鳳和中學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1146	1146	新榮中學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1147	1147	龜子港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1148	1148	嘉益公司	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1149	1149	官田工業區	鋼標	遺失	
臺南市	1150	1150	官田中心	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	1151	1151	新中加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1152	1152	曾文溪二橋	鋼標	遺失	
臺南市	1153	1153	茄拔國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1154	1154	三福化工	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1155	1155	東和紡織	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1156	1156	東雲公司	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1157	1157	潭頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1158	1158	南新市橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1159	1159	翰偉企業	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1160	1160	永康交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1161	1161	三村國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1162	1162	配電中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1163	1163	獅子亭	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	1164	1164	大富汽車	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1165	1165	台南航空站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	1166	1166	嘉南藥理大學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1167	1167	三錫有限公司	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1168	1168	湖內分局	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1169	1169	三爺埤	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1170	1170	路竹公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1171	1171	高苑技術學院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1172	1172	北嶺國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1173	1173	立德僑工	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1174	1174	岡山車站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1175	1175	大遼活動中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1176	1176	橋頭國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-4

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
高雄市	1177	1177	仕隆國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1178	1178	德民路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1179	1179	楠梓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1180	1180	台糖加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1181	1181	重愛公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1182	1182	文藻外語學院	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	1183	1183	正光汽車	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1184	1184	三角公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1185	1185	獅頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1186	1186	社區公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	1187	1187	大寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1188	1188	高屏大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1189	1189	頭前溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1190	1190	高雄企銀	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1191	1191	華洲工家	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1192	1192	民生家商	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1193	1193	麟洛鄉公所	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	1194	1194	運動公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1195	1195	內埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1196	1196	美和技術學院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1197	1197	僑智國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1198	1198	潮州	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1199	1199	成樺冷凍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1200	1200	南和	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1201	1201	公路局	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1202	1202	福慧精舍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1203	1203	樓子橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1204	1204	祥珍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1205	1205	新埤大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1206	1206	昌隆村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1207	1207	青山站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1208	1208	心怡	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1209	1209	三五八號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1210	1210	博愛橋	鋼標	遺失	
屏東縣	1211	1211	豐隆橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1212	1212	加祿派出所	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	1213	1213	三六五號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1214	1214	南勢湖橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1215	1215	崩坎橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1216	1216	枋山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1217	1217	枋山橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1218	1218	成功國小	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	1219	1219	五空橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1220	1220	獅子頭橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-5

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
屏東縣	1221	1221	海濱橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	1222	1222	楓港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1223	1223	三民加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1224	1224	正豪加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1225	1225	僑仁國小	鋼標	遺失	
臺中市	1226	1226	烏日國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	1227	1227	成功嶺	鋼標	良好	地面輔助測量
臺北市	2001	2001	林森公園	鋼標	良好	地面輔助測量
臺北市	2002	2002	明倫	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2003	2003	百齡橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2004	2004	石碑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2005	2005	立農公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2006	2006	大度路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2007	2007	捷運竹圍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2008	2008	紅樹林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2009	2009	金龍橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2010	2010	埤島社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2011	2011	集應廟	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2012	2012	新埔技術學院	鋼標	遺失	
新北市	2013	2013	大屯橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2014	2014	芝蘭社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2015	2015	車路崎	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2016	2016	三芝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2017	2017	新庄村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2018	2018	白沙灣	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2019	2019	老梅國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2020	2020	石門國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2021	2021	王公橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2022	2022	乾華	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2023	2023	水流宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2024	2024	永興村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2025	2025	草里	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2026	2026	清水	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2027	2027	大鵬國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2028	2028	核能二廠	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2029	2029	野柳活動中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2030	2030	萬里仁愛之家	鋼標	良好	地面輔助測量
新北市	2031	2031	52K	鋼標	良好	地面輔助測量
新北市	2032	2032	景美村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2033	2033	市界	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	2034	2034	大武崙工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	2035	2035	情人湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	2036	2036	勞工中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	2037	2037	安邦社區	鋼標	良好	地面輔助測量

附錄1-6

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
基隆市	2038	2038	泊船頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	2039	2039	公車處	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	2040	2040	正濱國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	2041	2041	碧砂漁港	鋼標	良好	地面輔助測量
基隆市	2042	2042	八斗子	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2043	2043	忠孝宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2044	2044	曹鴻林紀念碑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2045	2045	濱海隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2046	2046	84K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2047	2047	洞頂路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2048	2048	禮樂煉銅場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2049	2049	南雅	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2050	2050	南雅停車場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2051	2051	鼻頭角	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2052	2052	龍洞港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2053	2053	龍洞海洋公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2054	2054	和美二號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2055	2055	火炎山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2056	2056	貢寮休閒廣場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2057	2057	鹽寮海濱公園	鋼標	良好	地面輔助測量
新北市	2058	2058	貢寮	鋼標	遺失	
新北市	2059	2059	福隆遊客中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2060	2060	小桂安	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2061	2061	香蘭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2062	2062	卯澳派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2063	2063	馬崗	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2064	2064	萊萊	鋼標	遺失	
新北市	2065	2065	鶯歌石	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2066	2066	石城服務區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2067	2067	石城車站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2068	2068	大里國小	鋼標	良好	地面輔助測量
宜蘭縣	2069	2069	大里	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2070	2070	大溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2071	2071	大溪國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2072	2072	橋板湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2073	2073	北關加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2074	2074	梗枋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2075	2075	港澳橋	鋼標	良好	地面輔助測量
宜蘭縣	2076	2076	頭城加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2077	2077	竹安舊橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2078	2078	竹安國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2079	2079	大福	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2080	2080	大福加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2081	2081	鎮安宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-7

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
宜蘭縣	2082	2082	過嶺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2083	2083	過嶺國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2084	2084	噶瑪蘭橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2085	2085	自強一號橋	鋼標	遺失	
宜蘭縣	2086	2086	加禮遠橋	鋼標	遺失	
宜蘭縣	2087	2087	利澤工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2088	2088	龍德社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	2089	2089	馬賽	鋼標	良好	靜態
宜蘭縣	2090	2090	蘇澳榮民醫院	鋼標	良好	地面輔助測量
宜蘭縣	2091	2091	蘭陽隧道	鋼標	良好	靜態
新北市	2092	2092	南湖村橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2093	2093	重光派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2094	2094	強薪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2095	2095	二重溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2096	2096	上磺溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2097	2097	下七股	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2098	2098	櫻花公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2099	2099	後山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2100	2100	中湖站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2101	2101	小油坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2102	2102	竹子湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2103	2103	第二停車場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2104	2104	前山公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2105	2105	文化大學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2106	2106	陽明教養院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2107	2107	仰德大道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2108	2108	至善公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	2109	2109	捷運劍潭站	鋼標	良好	靜態
臺北市	2110	2110	圓山公園	鋼標	良好	靜態
臺北市	2111	2111	撫順公園	鋼標	良好	靜態
新北市	2112	2112	羊稠子	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2113	DS02	漁人碼頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2114	GA64	松濤橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2115	DS01	淡水國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	2116	GA67	百齡公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	3001	3001	承恩門	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	3002	3002	龍山國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3003	3003	華江橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3004	3004	新埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3005	3005	追風廣場	鋼標	遺失	
新北市	3006	3006	亞東工專	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3007	3007	石園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3008	3008	土城國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3009	3009	大暖路口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-8

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
新北市	3010	3010	台北火葬場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3011	3011	橫溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3012	3012	三峽	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3013	3013	大埔加油站	鋼標	遺失	
新北市	3014	3014	五鬮橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	3015	3015	衛生掩埋場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3016	3016	永福國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3017	3017	妙法寺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3018	3018	第一預力橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3019	3019	栗仔園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3020	3020	崎頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3021	3021	大溪交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3022	3022	馮媽廟	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3023	3023	桃園醫院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3024	3024	龍潭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3025	3025	凌雲國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3026	3026	天下一家	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3027	3027	龍源	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	3028	3028	全國加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3029	3029	關西橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3030	3030	關西公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3031	3031	東光國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3032	3032	南新社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3033	3033	北沙坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3034	3034	沙坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3035	3035	力行社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3036	3036	大肚國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3037	3037	油羅溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3038	3038	竹東大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3039	3039	上公館	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3040	3040	分水龍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3041	3041	水磧社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3042	3042	北埔國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3043	3043	中盛社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3044	3044	峨眉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3045	3045	湖光大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3046	3046	湖光村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	3047	3047	峨眉湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3048	3048	峨眉橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3049	3049	聯豪企業	鋼標	良好	地面輔助測量
苗栗縣	3050	3050	三灣國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3051	3051	員林村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3052	3052	錫隘橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3053	3053	大河底一橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-9

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
苗栗縣	3054	3054	南港溪參橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3055	3055	新莊隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3056	3056	百壽隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3057	3057	永興村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3058	3058	獅潭國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3059	3059	獅潭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3060	3060	福興口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3061	3061	湖塘	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3062	3062	大坡塘	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3063	3063	心心草莓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3064	3064	豐林國小	鋼標	遺失	
苗栗縣	3065	3065	三寮坑橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3066	3066	華興國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3067	3067	大湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3068	3068	水頭寮橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3069	3069	南湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3070	3070	義和二橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3071	3071	栗林國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3072	3072	校栗林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3073	3073	雙坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3074	3074	景山橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3075	3075	鯉魚潭	鋼標	遺失	
苗栗縣	3076	3076	第三公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3077	3077	豐田國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	3078	3078	卓蘭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3079	3079	暗山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3080	3080	淨林精舍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3081	3081	石城國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3082	3082	校栗埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3083	3083	光明路口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3084	3084	土牛國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3085	3085	社寮角	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3086	3086	豐勢加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3087	3087	輝光橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3088	3088	半張	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3089	3089	台中縣政府	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3090	3090	中興莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3091	3091	潭子國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3092	3092	僑忠國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3093	3093	松竹陸橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3094	3094	北屯	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3095	3095	力行	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3096	3096	東虹加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3097	3097	中興大學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-10

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺中市	3098	3098	德芳公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3099	3099	大里橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3100	3100	草湖橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3101	3101	林森加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3102	3102	光復新村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3103	3103	農業試驗所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	3104	3104	烏溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3105	3105	龍泰加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3106	3106	林子頭橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3107	3107	上林派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3108	3108	竹洲工業	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3109	3109	南崗家具	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3110	3110	漳和	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3111	3111	南投體育場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3112	3112	自來水公司	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3113	3113	新街加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3114	3114	僑興國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3115	3115	名間國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3116	3116	名竹大橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3117	3117	名竹大橋南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3118	3118	山腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3119	3119	木屐寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3120	3120	過溪仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3121	3121	延平國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3122	3122	竹山國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3123	3123	竹山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	3124	3124	南雲大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3125	3125	水門	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3126	3126	頂莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3127	3127	新興	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3128	3128	九芎國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3129	3129	林內交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3130	3130	斗六工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3131	3131	石榴班橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3132	3132	豐田汽車	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3133	3133	溝壩國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3134	3134	溪洲子	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3135	3135	崎坪坵公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3136	3136	永光	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3137	3137	南昌	鋼標	遺失	
雲林縣	3138	3138	坎腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	3139	3139	新崎頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3140	3140	梅山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3141	3141	文康中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
嘉義縣	3142	3142	第二公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3143	3143	坑頭厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3144	3144	鐵山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3145	3145	親水公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3146	3146	竹崎	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3147	3147	鹿滿國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3148	3148	北勢仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3149	3149	內坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3150	3150	吳鳳橋	鋼標	遺失	
嘉義縣	3151	3151	中埔國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3152	3152	同仁國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3153	3153	澧水國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3154	3154	幽谷橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3155	3155	雙連科	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3156	3156	中崙溫泉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3157	3157	石仔湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3158	3158	橫坑頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3159	3159	七分寮北	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	3160	3160	七分寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3161	3161	牛舌仔坪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3162	3162	永興北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3163	3163	永興國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3164	3164	永興	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	3165	3165	永興三號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3166	3166	水井橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3167	3167	公田	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3168	3168	公田南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3169	3169	山黃麻湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3170	3170	牛稠坪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3171	3171	馬頭山路口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3172	3172	烏埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3173	3173	水寮	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	3174	3174	大埔橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3175	3175	外埤	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	3176	3176	曾埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3177	3177	泰山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3178	3178	大茅埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3179	3179	大同二號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3180	3180	過山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3181	3181	嘉義農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3182	3182	民權橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	3183	3183	第二莊	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	3184	3184	風吹嶺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3185	3185	蜘蛛結網	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺南市	3186	3186	雙溪	鋼標	良好	靜態
臺南市	3187	3187	密枝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3188	3188	密枝南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3189	3189	風窗	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3190	3190	楠西橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3191	3191	鹿陶	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3192	3192	竹圍橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3193	3193	七苓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3194	3194	湘子埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3195	3195	南化橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3196	3196	苦苓橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	3197	3197	心仔寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3198	3198	內興村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3199	3199	木柵國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3200	3200	口湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3201	3201	內門國小	鋼標	遺失	
高雄市	3202	3202	菜公坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3203	3203	石溝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3204	3204	嶺頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3205	3205	旗山揚水場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3206	3206	五苓埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3207	3207	手巾寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	3208	3208	吉洋農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3209	3209	土庫	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3210	3210	里港大橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3211	3211	里港大橋南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3212	3212	里港國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3213	3213	豐田	鋼標	良好	靜態
屏東縣	3214	3214	玉厝	鋼標	良好	靜態
屏東縣	3215	3215	九如	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3216	3216	玉水	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3217	3217	六合橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3218	3218	和興	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3219	3219	屏東縣政府	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3220	3220	藝術館	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	3221	3221	大同國小	鋼標	良好	地面輔助測量
桃園縣	4001	4001	復興航空	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4002	4002	大亨	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4003	4003	大豐	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4004	4004	蘆竹	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4005	4005	桃園交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4006	4006	會稽國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4007	4007	新檜溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4008	4008	陽明公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-13

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
桃園縣	4009	4009	中華電信	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4010	4010	台麗	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4011	4011	佳興	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4012	4012	僑愛國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4013	4013	埔頂公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	4014	4014	武嶺橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	5001	5001	寧馨公園	鋼標	良好	靜態
臺北市	5002	5002	仁愛圓環	鋼標	良好	地面輔助測量
臺北市	5003	5003	消防局	鋼標	良好	地面輔助測量
臺北市	5004	5004	忠孝醫院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	5005	5005	南港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	5006	5006	富康公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	5007	5007	南陽大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	5008	5008	汐止交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	5009	5009	汐止	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	5010	5010	茄苳二號橋	鋼標	良好	地面輔助測量
基隆市	5011	5011	五堵	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	5012	5012	六堵工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	5013	5013	七堵	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	5014	5014	八堵	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	5015	5015	八堵隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	5016	5016	富狗橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6001	6001	南龍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6002	6002	麻園坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6003	6003	苗栗公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6004	6004	苗栗高商	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6005	6005	龜山橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6006	6006	苗栗交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6007	6007	樹伯公	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6008	6008	公館國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6009	6009	福星社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6010	6010	福基派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6011	6011	楊喜崎	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6012	6012	福德國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	6013	6013	竹木村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	6014	6014	糠榔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	6015	6015	戴熙國小	鋼標	良好	地面輔助測量
新竹市	6016	6016	新竹團管區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	6017	6017	赤土崎	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	6018	6018	科學工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	6019	6019	世界高職	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	6020	6020	工研院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	6021	6021	中國製釉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	6022	6022	三重埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-14

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
新竹縣	6023	6023	竹東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	6024	6024	竹東國小	鋼標	遺失	
桃園縣	7001	7001	美華里	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7002	7002	變電所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7003	7003	慈湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7004	7004	百吉隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7005	7005	百吉三號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7006	7006	三民國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7007	7007	圓山一號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7008	7008	水源橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7009	7009	澤仁橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7010	7010	霞雲坪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7011	7011	羅浮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7012	7012	上羅浮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7013	7013	斷匯	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7014	7014	高坡	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7015	7015	大彎村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7016	7016	榮華隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7017	7017	榮華橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7018	7018	上榮華	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7019	7019	上高義	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7020	7020	高義	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7021	7021	南高義	鋼標	遺失	
桃園縣	7022	7022	蘇樂橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7023	7023	蘇樂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7024	7024	巴陵隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7025	7025	巴陵	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7026	7026	大漢橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7027	7027	大漢橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7028	7028	明池南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7029	7029	大漢南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7030	7030	大漢守衛站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	7031	7031	大漢北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7032	7032	大石	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7033	7033	南明池	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7034	7034	明池遊樂區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7035	7035	北明池	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7036	7036	小山北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7037	7037	小山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7038	7038	四道班北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7039	7039	守衛站南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7040	7040	南守衛站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7041	7041	林道南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7042	7042	森林保護區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
宜蘭縣	7043	7043	棲蘭工作區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7044	7044	萬人堂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7045	7045	土場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7046	7046	英士	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7047	7047	上英士	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7048	7048	上土場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7049	7049	松羅東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7050	7050	天主堂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7051	7051	松羅村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7052	7052	羅裕橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7053	7053	長嶺路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7054	7054	大同	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7055	7055	冷水坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7056	7056	幹才橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7057	7057	下粗坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7058	7058	上深溝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7059	7059	下深溝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7060	7060	尙德	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7061	7061	大山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7062	7062	東港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7063	7063	壯圍國小	鋼標	遺失	
宜蘭縣	7064	7064	壯圍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7065	7065	魯肉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7066	7066	家源橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7067	7067	獨立山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7068	7068	加蘭灣南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7069	7069	德荃橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7070	7070	留茂安	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7071	7071	茂安橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7072	7072	敦厚橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7073	7073	敦厚橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7074	7074	四季一橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7075	7075	四季道班房	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7076	7076	四季蔬菜區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7077	7077	則前橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7078	7078	聖峯花園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7079	7079	北南山	鋼標	良好	地面輔助測量
宜蘭縣	7080	7080	下南山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7081	7081	梨園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7082	7082	星文橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7083	7083	突陵	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7084	7084	上思源	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7085	7085	思源北一	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7086	7086	思源北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
宜蘭縣	7087	7087	思源啞口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7088	7088	思源道班社	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7089	7089	下思源	鋼標	良好	地面輔助測量
臺中市	7090	7090	勝光苗圃	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7091	7091	下勝光	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7092	7092	志良	鋼標	良好	地面輔助測量
臺中市	7093	7093	苗圃	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7094	7094	上環山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7095	7095	環興	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7096	7096	環山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7097	7097	環山南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7098	7098	天山宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7099	7099	松茂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7100	7100	上松茂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7101	7101	下梨山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	7102	7102	中興	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7103	7103	員山橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7104	G235	清水國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7105	7105	大溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7106	7106	長埤湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7107	7107	天送埤	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7108	7108	福山派出所	鋼標	良好	地面輔助測量
宜蘭縣	7109	7109	破布島	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7110	7110	三星國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7111	7111	宜蘭監獄	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7112	7112	大湖橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7113	7113	大埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7114	7114	廣興橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7115	7115	廣興橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7116	7116	中山公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7117	7117	打那岩	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	7118	7118	冬山河	鋼標	良好	地面輔助測量
臺中市	8001	8001	東勢林管處	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8002	8002	詒新加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8003	8003	頭汴角	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8004	8004	東華國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8005	8005	馬鞍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8006	8006	楓樹下	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8040	8040	松柏村東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8041	8041	松柏村西	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	8042	8042	永豐	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	8043	8043	信莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	8044	8044	義莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	8045	8045	木蘭橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-17

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
南投縣	8046	8046	合歡溪	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	8047	8047	碧綠溪南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	8048	8048	碧綠橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	8049	8049	碧綠橋東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	8050	8050	智遠莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	8051	8051	智遠莊南	鋼標	良好	靜態
南投縣	8052	8052	松泉崗南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	8053	8053	日新崗北	鋼標	良好	靜態
南投縣	8054	8054	日新崗	鋼標	良好	地面輔助測量
花蓮縣	8055	8055	大禹嶺東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8056	8056	合歡派出所	鋼標	良好	地面輔助測量
花蓮縣	8057	8057	關興	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8058	8058	黑岩山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8059	8059	金馬隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8060	8060	碧綠南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8061	8061	東碧綠	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8062	8062	碧綠神木	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8063	8063	神木北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8064	8064	慈恩監工站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8065	8065	慈恩山莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8066	8066	慈恩東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8067	8067	蕨山	鋼標	良好	靜態
花蓮縣	8068	8068	蕨山南	鋼標	良好	靜態
花蓮縣	8069	8069	陽明橋	鋼標	良好	靜態
花蓮縣	8070	8070	白陽	鋼標	良好	靜態
花蓮縣	8071	8071	衡山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8072	8072	衡山北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8073	8073	華綠南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8074	8074	華綠東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8075	8075	慈雲橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8076	8076	洛韶橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8077	8077	荻板	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8078	8078	荻板北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8079	8079	鰻頭山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8080	8080	黑爾溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8081	8081	谷園	鋼標	良好	靜態
花蓮縣	8082	8082	南文山	鋼標	遺失	
花蓮縣	8083	8083	祥綠	鋼標	良好	靜態
花蓮縣	8084	8084	合流	鋼標	良好	地面輔助測量
花蓮縣	8085	8085	九曲洞口	鋼標	良好	地面輔助測量
花蓮縣	8086	8086	錐麓	鋼標	良好	靜態
花蓮縣	8087	8087	上溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8088	8088	立芹	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	8089	8089	長春北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

附錄1-18

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
花蓮縣	8090	8090	禪光寺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8091	8091	西寧派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8092	8092	三民公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8093	8093	弘光技術學院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8094	8094	長城橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8095	8095	新東陸橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8096	8096	台中工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8097	8097	中港交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8098	8098	惠中路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	8099	8099	全國	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	9001	9001	百賢	鋼標	良好	靜態
臺北市	9002	9002	台灣大學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	9003	9003	萬隆	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9004	9004	景美橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9005	9005	瑤公公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9006	9006	青潭橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9007	9007	土崎頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9008	9008	六分子	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9009	9009	十六分	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9010	9010	鄉界	鋼標	良好	靜態
新北市	9011	9011	二格公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9012	9012	坑內	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9013	9013	直潭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9014	9014	水底寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9015	9015	永安社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9016	9016	磔子	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9017	9017	粗窠坑	鋼標	良好	靜態
新北市	9018	9018	水柳腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9019	9019	坪林	鋼標	遺失	
新北市	9020	9020	九芎林	鋼標	遺失	
新北市	9021	9021	下石	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9022	9022	石	鋼標	遺失	
新北市	9023	9023	三分子	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9024	9024	碧湖	鋼標	遺失	
新北市	9025	9025	碧湖南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9026	9026	山林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	9027	9027	四堵	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9028	9028	四堵東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9029	9029	石牌東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9030	9030	燭坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9031	9031	燭坑南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9032	9032	清安宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9033	9033	金面	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9034	9034	大金面	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
宜蘭縣	9035	9035	礁溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9036	9036	十六結	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9037	9037	四城	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9038	9038	撒哈拉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9039	9039	宜蘭運動公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9040	9040	蘭陽橋北	鋼標	移動	
宜蘭縣	9041	9041	蘭陽橋南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9042	9042	興中國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9043	9043	羅東北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9044	9044	羅東南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9045	9045	砂港橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9046	9046	冬山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9047	9047	新城	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9048	9048	信大水泥	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9049	9049	蘇澳國小	鋼標	良好	靜態
宜蘭縣	9050	9050	蘇澳南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9051	9051	南安	鋼標	良好	靜態
宜蘭縣	9052	9052	五公里	鋼標	遺失	
宜蘭縣	9053	9053	永平橋	鋼標	良好	靜態
宜蘭縣	9054	9054	烏岩	鋼標	良好	靜態
宜蘭縣	9055	9055	大坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9056	9056	東澳北	鋼標	良好	靜態
宜蘭縣	9057	9057	東澳南	鋼標	良好	地面輔助測量
宜蘭縣	9058	9058	粉鳥北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9059	9059	新澳隧道北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9060	9060	新澳隧道南	鋼標	良好	地面輔助測量
宜蘭縣	9061	9061	茄冬	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9062	9062	新澳橋	鋼標	遺失	
宜蘭縣	9063	9063	工程處	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9064	9064	南澳橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9065	9065	澳尾橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9066	9066	海岸山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9067	9067	樟樹山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9068	9068	南山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9069	9069	南山南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9070	9070	觀音南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9071	9071	觀音北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9072	9072	鼓音	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9073	9073	谷風北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9074	9074	漢本	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9075	9075	漢本南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9076	9076	濁水橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9077	9077	和平北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9078	9078	和平站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
花蓮縣	9079	9079	和中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9080	9080	和平橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9081	9081	合雁東	鋼標	損毀	
花蓮縣	9082	9082	和平隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9083	9083	和仁南	鋼標	遺失	
花蓮縣	9084	9084	右岸南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9085	9085	清水橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9086	9086	露岩	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9087	9087	小清水橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9088	9088	清水隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9089	9089	崇德隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9090	9090	板下	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9091	9091	崇德國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9092	9092	第119號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9093	9093	富世國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9094	9094	新城	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9095	9095	秀林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9096	9096	北三棧	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9097	9097	景美車站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9098	9098	變電所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9099	9099	宏盛大理石	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9100	9100	新城公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9101	9101	花蓮機場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9102	9102	海星中學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9103	9103	縣政府	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9104	9104	花蓮醫院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9105	9105	太原分校	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9106	9106	吉安新站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9107	9107	永興南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9108	9108	木瓜溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9109	9109	鯉魚山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9110	9110	志學派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9111	9111	台糖加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9112	9112	壽豐車站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9113	9113	富麗漁村	鋼標	遺失	
花蓮縣	9114	9114	豐山國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9115	9115	溪口社區	鋼標	遺失	
花蓮縣	9116	9116	發電廠	鋼標	遺失	
花蓮縣	9117	9117	豐平大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9118	9118	水車寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9119	9119	南平	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9120	9120	公路公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9121	9121	鳳林分局	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9122	9122	鳳林榮民醫院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
花蓮縣	9123	9123	公路警察局	鋼標	損毀	
花蓮縣	9124	9124	馬太鞍溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9125	9125	260K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9126	9126	花蓮糖廠	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9127	9127	阿他階	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9128	9128	大興	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9129	9129	大富橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9130	9130	興泉橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9131	9131	富源車站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9132	9132	富民橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9133	9133	馬遠分校	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9134	9134	瑞興橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9135	9135	瑞穗國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9136	9136	魯摸仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9137	9137	紅葉溪	鋼標	遺失	
花蓮縣	9138	9138	舞鶴北迴公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9139	9139	松鶴茶園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9140	9140	一號隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9141	9141	三福橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9142	9142	三軒	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9143	9143	太平溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9144	9144	大禹開發	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9145	9145	卓溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9146	9146	永昌分校	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9147	9147	玉里大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9148	9148	南通	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9149	9149	安通	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9150	9150	吳江	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9151	9151	東里國中	鋼標	良好	地面輔助測量
花蓮縣	9152	9152	萬寧社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9153	9153	新興橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9154	9154	竹田橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9155	9155	螺仔溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9156	9156	桑仔寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9157	9157	富南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	9158	9158	春吉傢俱廠	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9159	9159	慶豐	鋼標	良好	靜態
臺東縣	9160	9160	池上鄉三號公園	鋼標	良好	靜態
臺東縣	9161	9161	池上糖廠	鋼標	良好	靜態
臺東縣	9162	9162	池上大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9163	9163	德高	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9164	9164	德高南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9165	9165	關山火車站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9166	9166	崁頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺東縣	9167	9167	月眉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9168	9168	關山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9169	9169	瑞豐國小	鋼標	良好	靜態
臺東縣	9170	9170	武陵橋	鋼標	良好	靜態
臺東縣	9171	9171	武陵	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9172	9172	永昌	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9173	9173	鹿野分駐所	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	9174	9174	和平	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9175	9175	四維	鋼標	良好	靜態
臺東縣	9176	9176	鹿野橋	鋼標	良好	靜態
臺東縣	9177	9177	鹿鳴橋	鋼標	良好	靜態
臺東縣	9178	9178	嘉豐	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	9179	9179	媽祖公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9180	9180	初鹿加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9181	9181	東成山莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9182	9182	卑南分駐所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9183	9183	十股	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9184	9184	南王派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9185	9185	馬蘭榮民之家	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9186	9186	光明國小	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	9187	9187	豐年國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9188	9188	育仁中學	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	9189	9189	體育中學	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	9190	9190	東興派出所	鋼標	良好	靜態
臺東縣	9191	9191	上建和	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	9192	9192	建和	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9193	9193	知本國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9194	9194	知本溫泉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9195	9195	美和國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9196	9196	三和村活動中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9197	9197	北坑路橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9198	9198	代天壇	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9199	9199	北太麻里橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9200	9200	太麻里分駐所	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	9201	9201	泰和橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9202	9202	新香蘭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9203	9203	松子潤	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9204	9204	富山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9205	9205	金崙派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9206	9206	上多良	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9207	9207	瀧橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9208	9208	上大溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9209	9209	大溪社區	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	9210	9210	大竹	鋼標	良好	地面輔助測量

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺東縣	9211	9211	富山橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9212	9212	高溪派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9213	9213	加津林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9214	9214	柏峰亭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9215	9215	大武國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9216	9216	大武	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9217	9217	尙武村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9218	9218	圓山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9219	9219	南興公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9220	9220	達仁分駐所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9221	9221	安朔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9222	9222	森永	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9223	9223	上森永	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	9224	9224	福德宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	9225	9225	陶然莊	鋼標	損毀	
臺東縣	9226	9226	歸田	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	9227	9227	上壽卡	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9228	9228	渡月橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9229	9229	草埔國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9230	9230	雙流	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9231	9231	伊屯橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9232	9232	伊屯社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9233	9233	上牡丹路橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9234	9234	上丹路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9235	9235	丹路監工站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9236	9236	上新路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9237	9237	新路社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9238	9238	獅子國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	9239	9239	楓港溪邊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	9240	9240	二城國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A001	A001	南海五街	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A002	A002	中華紙漿	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A003	A003	嶺頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A004	A004	8K路標	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A005	A005	湖南公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A006	A006	鹽寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A007	A007	鹽寮橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A008	A008	生發牧場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A009	A009	18K路標	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A010	A010	十四號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A011	A011	公路旁	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A012	A012	水璉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A013	A013	水璉北溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A014	A014	水璉眺望台	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
花蓮縣	A015	A015	蕃薯寮休息區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A016	A016	芭崎休息區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A017	A017	彎路	鋼標	遺失	
花蓮縣	A018	A018	南芭崎	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A019	A019	磯崎海水浴場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A020	A020	達個莫	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A021	A021	新不知	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A022	A022	新社橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A023	A023	東興橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A024	A024	蚊子山橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A025	A025	永豐	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A026	A026	豐濱第一公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A027	A027	立春	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A028	A028	立德停車場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A029	A029	立福南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A030	A030	大灣	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A031	A031	石門遊憩區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A032	A032	石梯橋休息區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A033	A033	石梯坪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A034	A034	大港口山下	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A035	A035	港口活動中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A036	A036	長虹橋頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A037	A037	靜浦	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A038	A038	北迴歸線	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A039	A039	縣政府碑牌	鋼標	良好	靜態
臺東縣	A040	A040	樟原派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A041	A041	樟原橋休息區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A042	A042	大俱來	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A043	A043	北三間屋橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A044	A044	南三間屋橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A045	A045	城子橋	鋼標	良好	靜態
臺東縣	A046	A046	長濱國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A047	A047	崎腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A048	A048	竹湖國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A049	A049	石門橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A050	A050	彭仔存橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A051	A051	寧埔國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A052	A052	旦滿橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A053	A053	垵橋	鋼標	良好	靜態
臺東縣	A054	A054	北都威橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A055	A055	石雨傘	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A056	A056	石雨傘遊憩區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A057	A057	台東忠孝國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A058	A058	三仙橋前	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺東縣	A059	A059	三仙台旁	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A060	A060	芝田	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A061	A061	三民國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A062	A062	東海藝術廣場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A063	A063	八邊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A064	A064	嘉平三號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A065	A065	八翁翁	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A066	A066	知名橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A067	A067	信義國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A068	A068	新村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A069	A069	小馬	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	A070	A070	圖書館	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	A071	A071	的成橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A072	A072	大石橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A073	A073	金樽遊憩區	鋼標	良好	地面輔助測量
臺東縣	A074	A074	七里橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A075	A075	佳里橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A076	A076	堅石橋	鋼標	良好	靜態
臺東縣	A077	A077	興昌國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A078	A078	農產中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A079	A079	新橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A080	A080	渚橋休息區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A081	A081	幸橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A082	A082	黃金海岸	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A083	A083	海水浴場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A084	A084	加路蘭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A085	A085	南加路蘭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A086	A086	集岡	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A087	A087	海堤	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A088	A088	海堡	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A089	A089	中華大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A090	A090	台東高中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A091	A091	豐里國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A092	A092	豐源國小	鋼標	良好	靜態
臺東縣	A093	A093	知本新村	鋼標	良好	靜態
臺東縣	A094	A094	東陞駕訓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	A095	A095	知本國小	鋼標	良好	地面輔助測量
花蓮縣	A096	A096	馬太鞍橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A097	A097	太巴塑國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A098	A098	4.5K路標	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A099	A099	11甲6K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A100	A100	光豐路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A101	A101	觀世音佛寺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A102	A102	信義橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
花蓮縣	A103	A103	豐富	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A104	A104	英雄崗	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	A105	A105	豐濱	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B001	B001	必勝加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B002	B002	北竹南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B003	B003	竹南工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B004	B004	竹南運動公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B005	B005	永貞國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B006	B006	尖山國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B007	B007	尖豐橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B008	B008	錦水國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B009	B009	錦水招呼站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B010	B010	錦水	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B011	B011	明屋社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B012	B012	頭屋大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B013	B013	瑞昌汽車	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B014	B014	苗栗巨蛋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B015	B015	平頂轉播站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B016	B016	新英國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B017	B017	西湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B018	B018	銅羅	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B019	B019	天龍寺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B020	B020	九華客棧	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B021	B021	竹圍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B022	B022	雙湖村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B023	B023	廣盛村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B024	B024	三義交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B025	B025	伯公坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	B026	B026	鯉魚口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	B027	B027	新店	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	B028	B028	風鼓崎	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	B029	B029	后綜高中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	B030	B030	枋寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	B031	B031	溪底	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	B032	B032	南雙聯埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C001	C001	大竹國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C002	C002	牛埔里	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C003	C003	快官國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C004	C004	百姓公廟	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C005	C005	舊社	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C006	C006	芬園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C007	C007	茄老國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C008	C008	中投公路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C009	C009	草屯環保公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
南投縣	C010	C010	將軍廟	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C011	C011	土城國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C012	C012	平林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C013	C013	雙冬	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C014	C014	雙冬國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C015	C015	粗坑橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C016	C016	長壽派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C017	C017	雙福隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C018	C018	育樂隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C019	C019	昌隆	鋼標	良好	靜態
南投縣	C020	C020	北山隧道	鋼標	良好	靜態
南投縣	C021	C021	茅埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C022	C022	觀音一號隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C023	C023	觀音三號隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C024	C024	乾溪	鋼標	遺失	
南投縣	C025	C025	56K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C026	C026	地理中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C027	C027	埔里榮民醫院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C028	C028	興福宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C029	C029	菓子林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C030	C030	獅子頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C031	C031	下本部溪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C032	C032	南豐派出所	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	C033	C033	福山宮	鋼標	遺失	
南投縣	C034	C034	楓林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C035	C035	眉溪	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	C036	C036	仁愛橋	鋼標	遺失	
南投縣	C037	C037	南霧社	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C038	C038	凌雲山莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C039	C039	霧社	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C040	C040	碧湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C041	C041	仁愛國中	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	C042	C042	仁愛檢查哨	鋼標	遺失	
南投縣	C043	C043	五里坡	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C044	C044	清境國小	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	C045	C045	清境農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C046	C046	青青草原	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	C047	C047	長白山農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C048	C048	松崗派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C049	C049	台大農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C050	C050	梅峰	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C051	C051	翠峰	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C052	C052	馬山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C053	C053	新人崗	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
南投縣	C054	C054	櫻櫻峰	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C055	C055	下鳶峰	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	C056	C056	鳶峰	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C057	C057	上鳶峰	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C058	C058	水源	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C059	C059	昆陽	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C060	C060	雪地救護站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C061	C061	武嶺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	C062	C062	合觀山莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C063	C063	石門山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C064	C064	克難關	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C065	C065	小風口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	C066	C066	上風口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	C067	C067	摘星樓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	C068	C068	大禹嶺西	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C069	C069	安東	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C070	C070	崎溝子	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C071	C071	日新國小	鋼標	遺失	
彰化縣	C072	C072	鹿港國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C073	C073	埔腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C074	C074	中平	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C075	C075	草湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C076	C076	萬興國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C077	C077	中興國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C078	C078	湖西國小	鋼標	良好	地面輔助測量
彰化縣	C079	C079	員林交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C080	C080	舊館國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C081	C081	埔心國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C082	C082	明聖國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C083	C083	員東國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C084	C084	東山國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C085	C085	紫坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C086	C086	同安國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C087	C087	樟空	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	C088	C088	溪頭橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C089	C089	碧峰國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	C090	C090	黃昏市場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D001	D001	獅子公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D002	D002	烏山頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D003	D003	米倉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D004	D004	大坎腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D005	D005	真慶宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D006	D006	八里	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D007	D007	焚化廠	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
新北市	D008	D008	瑞平國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D009	D009	大南灣橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D010	D010	坑子溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D011	D011	北頂寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	D012	D012	下寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D013	D013	出水仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D014	D014	遠翔倉儲	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D015	D015	瓦寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D016	D016	黃厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D017	D017	頂館	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D018	D018	大園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D019	D019	汐見橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D020	D020	保障加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D021	D021	內湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D022	D022	觀音工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D023	D023	名興加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D024	D024	觀音中繼站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D025	D025	塘背	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D026	D026	過溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D027	D027	永觀	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D028	D028	笨子港橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D029	D029	深圳橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	D030	D030	蚵間國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	D031	D031	後湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	D032	D032	新豐村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	D033	D033	鳳鼻隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	D034	D034	尙義衛生室	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	D035	D035	坎子腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	D036	D036	竹港大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	D037	D037	南寮節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	D038	D038	港北橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	D039	D039	浸水橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	D040	D040	北寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	D041	D041	慶華加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	D042	D042	洪水港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D043	D043	崎頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D044	D044	福德宮後	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D045	D045	竹圍仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D046	D046	玄寶大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D047	D047	渡船頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D048	D048	三角口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D049	D049	上大山腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D050	D050	合興育苗中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D051	D051	砂崙湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
苗栗縣	D052	D052	竹厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D053	D053	海尾	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D054	D054	坪仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	D055	D055	大眾媽	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F001	F001	磨子坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F002	F002	田寮橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F003	F003	新集集隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F004	F004	草嶺腳	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	F005	F005	集集南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F006	F006	永昌	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F007	F007	大坪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F008	F008	水裡隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F009	F009	清山橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F010	F010	中山橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	F011	F011	社子	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F012	F012	王爺埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F013	F013	五榔分校	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F014	F014	東勢橋	鋼標	損毀	
雲林縣	F015	F015	東勢厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F016	F016	復興	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F017	F017	六塊厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F018	F018	百樂超市	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F019	F019	大廓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F020	F020	馬光厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F021	F021	馬光	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F022	F022	芳草	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F023	F023	北溪厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F024	F024	舊部	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F025	F025	廉使國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F026	F026	尾寮橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F027	F027	大成商工	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F028	F028	平和厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F029	F029	斗南交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F030	F030	東明里	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F031	F031	九老爺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	F032	F032	維宸宮	鋼標	良好	地面輔助測量
臺中市	G001	G001	青龍井	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	G002	G002	清水農會倉庫	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	G003	G003	北堤派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	G004	G004	環球大樓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	G005	G005	下草溝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	G006	G006	南華水泥	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	G007	G007	臨港二號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	G008	G008	麗水派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
彰化縣	G009	G009	全興工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G010	G010	伸港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G011	G011	溪口厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G012	G012	線西	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G013	G013	寓埔村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G014	G014	山崙社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G015	G015	洋子厝橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G016	G016	海埔派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G017	G017	彰濱	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G018	G018	福龍宮	鋼標	遺失	
彰化縣	G019	G019	福南村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G020	G020	福興鄉公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G021	G021	麥嶼厝橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G022	G022	南漢寶	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G023	G023	十戶橋	鋼標	遺失	
彰化縣	G024	G024	新寶	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G025	G025	福海宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G026	G026	永興橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G027	G027	新街橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G028	G028	三豐橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G029	G029	西港橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	G030	G030	公館社區	鋼標	遺失	
彰化縣	G031	G031	台西社區	鋼標	遺失	
雲林縣	G032	G032	西濱大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G033	G033	施厝村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G034	G034	更生橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G035	G035	明禮國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G036	G036	瓦咯	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G037	G037	麥寮工作站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G038	G038	聯發加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G039	G039	海豐橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G040	G040	新興工作站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G041	G041	崙豐國小	鋼標	良好	地面輔助測量
雲林縣	G042	G042	五港村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G043	G043	西湖橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G044	G044	林厝國小	鋼標	良好	地面輔助測量
雲林縣	G045	G045	飛沙國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G046	G046	下崙派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G047	G047	濟世爺廟	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G048	G048	青蚘寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	G049	G049	金湖國小	鋼標	良好	地面輔助測量
雲林縣	G050	G050	成龍國小	鋼標	良好	地面輔助測量
雲林縣	G051	G051	植梧派出所	鋼標	良好	地面輔助測量
雲林縣	G052	G052	水井村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
嘉義縣	G053	G053	祈安堂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G054	G054	鰲鼓橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G055	G055	三江派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G056	G056	東石南橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G057	G057	江德廟	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G058	G058	過溝派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G059	G059	國營加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G060	G060	布袋台鹽	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G061	G061	東安莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G062	G062	布袋國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G063	G063	新岑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G064	G064	新岑國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G065	G065	嘉應廟	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	G066	G066	育興加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G067	G067	嘉南大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G068	G068	五王大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G069	G069	蚵寮國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G070	G070	三聖堂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G071	G071	北門國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G072	G072	北門國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G073	G073	五佛殿	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	G074	G074	將軍國小	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	G075	G075	後港派出所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G076	G076	篤厚橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G077	G077	篤加國小	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	G078	G078	七股分駐所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G079	G079	樹農溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G080	G080	國聖大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G081	G081	溪埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G082	G082	成大水工所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G083	G083	台南科技工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G084	G084	安南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G085	G085	大港觀海橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G086	G086	台南市議會	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G087	G087	明和公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G088	G088	新興社區公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G089	G089	南濱	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G090	G090	灣裡濱海陸橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	G091	G091	海濱植樹公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G092	G092	茄萣濱海公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G093	G093	尙禮街公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G094	G094	興達港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G095	G095	竹滬	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G096	G096	後鄉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
高雄市	G097	G097	永安國中	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	G098	G098	永安加油站	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	G099	G099	彌陀	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G100	G100	二高新村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G101	G101	梓官國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G102	G102	同安社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G103	G103	過碑橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G104	G104	國昌國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G105	G105	莒光國小	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	G106	G106	中油	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G107	G107	蓮池潭風景區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G108	G108	果貿社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G109	G109	婦幼醫院	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	G110	G110	九如二路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G111	G111	高雄火車站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G112	G112	中央公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G113	G113	獅甲國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G114	G114	前鎮地下道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G115	G115	港和國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G116	G116	中國鋼鐵	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G117	G117	中鋼鋁業	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	G118	G118	三角公園	鋼標	遺失	
高雄市	G119	G119	港埔派出所	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	G120	G120	五塊厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G121	G121	五房村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G122	G122	烏龍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G123	G123	以栗國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G124	G124	大鵬社區	鋼標	遺失	
屏東縣	G125	G125	正德堂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G126	G126	鎮安社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G127	G127	仁和國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G128	G128	林邊大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G129	G129	佳冬分駐所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G130	G130	屏東工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G131	G131	蔬果集貨場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	G132	G132	東海橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義市	H001	H001	民族國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義市	H002	H002	親水公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H003	H003	中莊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H004	H004	中埔交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H005	H005	頂六國小	鋼標	良好	地面輔助測量
嘉義縣	H006	H006	樹頭埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H007	H007	十塊	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H008	H008	公館仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
嘉義縣	H009	H009	牛埔仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H010	H010	黎明國小	鋼標	良好	地面輔助測量
嘉義縣	H011	H011	忠孝橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H012	H012	牛山溪仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H013	H013	厚汴仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H014	H014	下路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H015	H015	下寮橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H016	H016	大彎路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H017	H017	中寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H018	H018	鞍腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H019	H019	有茅草龍	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H020	H020	龍美	鋼標	無法到達	
嘉義縣	H021	H021	瀨頭	鋼標	遺失	
嘉義縣	H022	H022	鞍頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H023	H023	隙頂國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H024	H024	龍頭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H025	H025	龍頭坪	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H026	H026	保安宮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H027	H027	石卓南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H028	H028	石卓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H029	H029	石卓北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H030	H030	中興製茶所	鋼標	遺失	
嘉義縣	H031	H031	阿樂山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H032	H032	梅花	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H033	H033	桃花	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H034	H034	扶蓉	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H035	H035	扒沙娜	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H036	H036	十字派出所	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H037	H037	十字路東	鋼標	遺失	
嘉義縣	H038	H038	玉山線	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H039	H039	梯子板	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H040	H040	內大埔	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H041	H041	外大埔	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H042	H042	阿里山	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H043	H043	萬歲山	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H044	H044	氣象所	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H045	H045	雪峰	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	H046	H046	自忠	鋼標	遺失	
南投縣	H047	H047	玉山口	鋼標	遺失	
南投縣	H048	H048	國家公園牌	鋼標	良好	靜態
南投縣	H049	H049	塔塔加南	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H050	H050	圍潭分校	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H051	H051	港乾國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H052	H052	環保公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
嘉義縣	H053	H053	木竹公司	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H054	H054	源佳汽車	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H055	H055	嘉義縣政府	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	H056	H056	安東國小	鋼標	遺失	
嘉義縣	H057	H057	太保國中	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H058	H058	兒童公園	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H059	H059	水上交流道	鋼標	良好	靜態
嘉義縣	H060	H060	大堀尾	鋼標	良好	靜態
彰化縣	I001	I001	彰化縣議會	鋼標	無法到達	
彰化縣	I002	I002	彰化交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I003	I003	安溪社區	鋼標	良好	地面輔助測量
彰化縣	I004	I004	秀水公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I005	I005	福興工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I006	I006	埔鹽國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I007	I007	崑崙橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I008	I008	青仔宅	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I009	I009	湖南國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I010	I010	湖西	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I011	I011	周厝崙	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I012	I012	連交厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I013	I013	水菜藍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I014	I014	十戶	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I015	I015	莊尾	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I016	I016	土庫仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	I017	I017	自強大橋北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I018	I018	自強大橋南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I019	I019	油車公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I020	I020	枋南村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I021	I021	崙涌橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I022	I022	崙背國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I023	I023	豐橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I024	I024	王厝寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I025	I025	潮厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I026	I026	頂厝橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I027	I027	蔥仔寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I028	I028	元長公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I029	I029	江寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I030	I030	西庄	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I031	I031	僑美國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	I032	I032	北港停車場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I033	I033	蘇厝寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I034	I034	六斗尾	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I035	I035	港尾寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I036	I036	竹子腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
嘉義縣	I037	I037	魚寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I038	I038	占富厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I039	I039	更寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I040	I040	南榮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I041	I041	新寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I042	I042	朴子工業區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I043	I043	吳厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I044	I044	南勢橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I045	I045	鳳仙宮牌樓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I046	I046	光榮國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I047	I047	新庄	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I048	I048	角帶圍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I049	I049	義竹國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	I050	I050	義竹國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I051	I051	義稠	鋼標	良好	靜態
臺南市	I052	I052	治水	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I053	I053	舊營	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I054	I054	大莊里	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I055	I055	中洲寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I056	I056	飯店	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I057	I057	宅港國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I058	I058	德安寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I059	I059	東寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I060	I060	新城橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I061	I061	許竹圍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I062	I062	東勢角	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I063	I063	南勢	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I064	I064	中洲仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I065	I065	西港公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I066	I066	南海埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I067	I067	新吉	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I068	I068	和順	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I069	I069	安順	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I070	I070	頂安	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I071	I071	北安橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I072	I072	台南公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I073	I073	中洲國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I074	I074	學甲國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I075	I075	山寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I076	I076	瓦寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I077	I077	大屯國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I078	I078	下營國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I079	I079	下營國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I080	I080	麻豆寮	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺南市	I081	I081	賀建國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I082	I082	龜子港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I083	I083	南豐	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I084	I084	六甲國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I085	I085	湖仔內	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I086	I086	第一公墓	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I087	I087	樣子林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I088	I088	土地崎	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I089	I089	西港湖	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I090	I090	北勢坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I091	I091	六甲隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I092	I092	小端土	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I093	I093	龜子山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I094	I094	分水崙	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I095	I095	竹高崙	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I096	I096	烏山嶺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I097	I097	楠西隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I098	I098	山仔頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	I099	I099	曾文水庫	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J001	J001	開元陸橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J002	J002	台南營運處	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	J003	J003	台南高農	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	J004	J004	蜈東橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J005	J005	開運橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J006	J006	新化高中	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	J007	J007	台南仁愛之家	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J008	J008	玉新加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J009	J009	拔國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J010	J010	山上變電所	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	J011	J011	平和橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J012	J012	湖底橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J013	J013	公館橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J014	J014	山見橋	鋼標	良好	靜態
臺南市	J015	J015	後坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J016	J016	倒松	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J017	J017	望明橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J018	J018	客用花園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J019	J019	四埔橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	J020	J020	寶光聖堂	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	J021	J021	淨水廠	鋼標	良好	靜態
臺南市	J022	J022	南化隧道	鋼標	良好	靜態
臺南市	J023	J023	六份橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J024	J024	紫霞山	鋼標	良好	靜態
高雄市	J025	J025	供德宮	鋼標	良好	靜態

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
高雄市	J026	J026	萬善祠	鋼標	良好	靜態
高雄市	J027	J027	甲仙社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J028	J028	62K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J029	J029	鹽桑坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J030	J030	66K	鋼標	良好	靜態
高雄市	J031	J031	直瀨	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J032	J032	上直瀨	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J033	J033	上智橋	鋼標	遺失	
高雄市	J034	J034	頂濃	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J035	J035	妙通寺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J036	J036	寶來國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J037	J037	囉囉埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J038	J038	綠茂橋	鋼標	遺失	
高雄市	J039	J039	興中國小	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	J040	J040	88K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J041	J041	萬年橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J042	J042	百靈橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J043	J043	桃源鄉運動場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J044	J044	東莊橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J045	J045	勤和	鋼標	遺失	
高雄市	J046	J046	明德橋	鋼標	遺失	
高雄市	J047	J047	拉法阿勒吊橋	鋼標	遺失	
高雄市	J048	J048	復興橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J049	J049	梅蘭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J050	J050	樟山國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J051	J051	榮光二號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J052	J052	112K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J053	J053	唯金溪橋	鋼標	遺失	
高雄市	J054	J054	116K	鋼標	良好	靜態
高雄市	J055	J055	118K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J056	J056	120K	鋼標	良好	靜態
高雄市	J057	J057	122K	鋼標	良好	靜態
高雄市	J058	J058	124K	鋼標	良好	靜態
高雄市	J059	J059	常青橋	鋼標	良好	靜態
高雄市	J060	J060	128K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J061	J061	130K	鋼標	遺失	
高雄市	J062	J062	132K	鋼標	損毀	
高雄市	J063	J063	134K	鋼標	良好	靜態
高雄市	J064	J064	136K	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	J065	J065	138K	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	J066	J066	140K	鋼標	良好	靜態
高雄市	J067	J067	檜谷	鋼標	良好	靜態
高雄市	J068	J068	塔關山登山口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J069	J069	146K	鋼標	良好	靜態

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺東縣	J070	J070	148K	鋼標	遺失	
臺東縣	J071	J071	150.5K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J072	J072	152K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J073	J073	向陽	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J074	J074	綠谷	鋼標	遺失	
臺東縣	J075	J075	觀海橋	鋼標	遺失	
臺東縣	J076	J076	霧路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J077	J077	162K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J078	J078	164K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J079	J079	166K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J080	J080	168K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J081	J081	170K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J082	J082	172K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J083	J083	175K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J084	J084	利稻	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J085	J085	178K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J086	J086	利稻隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J087	J087	碧山隧道	鋼標	損毀	
臺東縣	J088	J088	霧鹿橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J089	J089	霧鹿	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J090	J090	188K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J091	J091	下馬	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J092	J092	楓林橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J093	J093	松濤橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J094	J094	採霞隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J095	J095	新武橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J096	J096	黑木桿85	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J097	J097	黑木桿69	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J098	J098	202.5K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J099	J099	初來	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J100	J100	隴下	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	J101	J101	海端國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J102	J102	湖內	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J103	J103	路竹交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J104	J104	新園農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J105	J105	阿蓮台電	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	J106	J106	田寮交流道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J107	J107	田寮交流道二	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J108	J108	崇德	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J109	J109	月世界	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J110	J110	古亭國小	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	J111	J111	鹿埔北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J112	J112	鹿埔	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	J113	J113	馬頭山頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
高雄市	J114	J114	淵源橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J115	J115	鼓山崎頂	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	J116	J116	旗山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	K996	K996	新水準原點副點	未知	尚未設置	
基隆市	K997	K997	新水準原點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	K998	K998	水準原點副點	石標	良好	VBS-RTK後處理
基隆市	K999	K999	水準原點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	L001	L001	豐埔北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	L002	L002	豐埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	L003	L003	豐埔南	鋼標	遺失	
臺中市	L004	L004	嶺頭	鋼標	遺失	
臺中市	L005	L005	上明裕	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	L006	L006	落石區	鋼標	遺失	
臺中市	L007	L007	阿冷	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	L008	L008	香蕉園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L009	L009	長福國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L010	L010	東福橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L011	L011	長流	鋼標	損毀	
南投縣	L012	L012	北港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L013	L013	北港溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L014	L014	飄香	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L015	L015	惠蓀農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L016	L016	梅厝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L017	L017	來有富	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L018	L018	綠野仙蹤	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L019	L019	大坪北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L020	L020	漢寶	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L021	L021	筱埔橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L022	L022	鉅耀	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L023	L023	牛眠橋	鋼標	遺失	
南投縣	L024	L024	西安路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L025	L025	暨南大學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L026	L026	桃米坑	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L027	L027	大雁隧道	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L028	L028	湖桶	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L029	L029	魚池	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L030	L030	頂獅子	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L031	L031	有水巷	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L032	L032	見晶宮	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	L033	L033	明潭國中	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	L034	L034	日月潭	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L035	L035	水社	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L036	L036	崙龍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L037	L037	頭社	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
南投縣	L038	L038	光明國小	鋼標	遺失	
南投縣	L039	L039	下莊仔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L040	L040	頂平三號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L041	L041	大樹腳	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L042	L042	龍神橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L043	L043	新安橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L044	L044	郡坑北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L045	L045	田仔底	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L046	L046	郡溪口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L047	L047	信義國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L048	L048	豐丘	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L049	L049	十八重溪橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L050	L050	筆石	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L051	L051	庫坑橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L052	L052	望鄉橋	鋼標	良好	靜態
南投縣	L053	L053	同富國小	鋼標	良好	靜態
南投縣	L054	L054	同富南	鋼標	遺失	
南投縣	L055	L055	隆華國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L056	L056	玉泉橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L057	L057	愛玉橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L058	L058	桐林北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L059	L059	桐林	鋼標	遺失	
南投縣	L060	L060	望高北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L061	L061	望高	鋼標	良好	靜態
南投縣	L062	L062	沙里仙	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L063	L063	觀峰北	鋼標	良好	靜態
南投縣	L064	L064	觀峰	鋼標	良好	靜態
南投縣	L065	L065	大勇橋北	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	L066	L066	櫻花	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L067	L067	菊花	鋼標	遺失	
南投縣	L068	L068	觀山南	鋼標	遺失	
南投縣	L069	L069	觀山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L070	L070	蓮花	鋼標	良好	靜態
南投縣	L071	L071	荷花	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L072	L072	百合	鋼標	良好	靜態
南投縣	L073	L073	夫妻樹北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	L074	L074	夫妻樹	鋼標	良好	靜態
南投縣	L075	L075	塔塔加北	鋼標	良好	靜態
高雄市	L076	L076	寶隆國小	鋼標	良好	靜態
高雄市	L077	L077	寶隆	鋼標	良好	靜態
高雄市	L078	L078	萬應祠	鋼標	良好	靜態
高雄市	L079	L079	集來國小	鋼標	良好	靜態
高雄市	L080	L080	威聖廟	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L081	L081	瑞承園藝	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
高雄市	L082	L082	新庄國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L083	L083	華山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L084	L084	觀音山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L085	L085	日榮商店	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L086	L086	大林國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L087	L087	圓潭農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L088	L088	圓潭國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L089	L089	龍山林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L090	L090	武德殿	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L091	L091	福仁汽車	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L092	L092	溪洲國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L093	L093	大洲國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L094	L094	和尚橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L095	L095	春木建設	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L096	L096	嶺口國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L097	L097	嶺口	鋼標	良好	靜態
高雄市	L098	L098	興田國小	鋼標	良好	靜態
高雄市	L099	L099	溪埔	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L100	L100	溪埔國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L101	L101	姑山國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L102	L102	大樹國小	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	L103	L103	九樹高幹	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L104	L104	大樹體育館	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	L105	L105	溪寮國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L106	L106	翁忠	鋼標	良好	地面輔助測量
高雄市	L107	L107	堤防	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L108	L108	信銘工業	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L109	L109	台灣企銀	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L110	L110	潮寮國中	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L111	L111	永泰汽車	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L112	L112	德濟倉儲	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	L113	L113	溪洲	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	P001	P001	永豐活動中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	P002	P002	永豐國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	P003	P003	豐南活動中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	P004	P004	粗溝口	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	P005	P005	望通嶺	鋼標	良好	靜態
花蓮縣	P006	P006	十一號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	P007	P007	十二號橋	鋼標	良好	靜態
臺東縣	P008	P008	16K處	鋼標	良好	靜態
臺東縣	P009	P009	18K處	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P010	P010	東河農場北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P011	P011	十六號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P012	P012	東河農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
臺東縣	P013	P013	德興嶺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P014	P014	德高老	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P015	P015	德高橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P016	P016	第三十五號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P017	P017	美蘭農場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P018	P018	泰源訓練所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P019	P019	柑仔園休息站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P020	P020	泰源	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P021	P021	登仙橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	P022	P022	東河	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q001	Q001	三八一號橋	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	Q002	Q002	三八五號橋	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q003	Q003	藍子	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q004	Q004	三九一號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q005	Q005	三九六號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q006	Q006	海口公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q007	Q007	車城橋	鋼標	遺失	
屏東縣	Q008	Q008	保力社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q009	Q009	武儀	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q010	Q010	恆春倉庫	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q011	Q011	恆春工商	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q012	Q012	永進社區	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q013	Q013	南灣	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	Q014	Q014	遊客中心	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q015	Q015	墾丁警察隊	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	Q016	Q016	大圓山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q017	Q017	本港	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q018	Q018	鵝鑾分校	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q019	Q019	鵝鑾鼻	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q020	Q020	坑仔內	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q021	Q021	富山牧場	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q022	Q022	海墘二橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q023	Q023	興海	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q024	Q024	公館	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q025	Q025	下滿州	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q026	Q026	滿州橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q027	Q027	響林	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q028	Q028	福興	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q029	Q029	泰安橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q030	Q030	八瑤村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q031	Q031	分水嶺	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q032	Q032	馬龍望山	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q033	Q033	片埔	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	Q034	Q034	港仔村	鋼標	良好	靜態

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
屏東縣	Q035	Q035	漁港	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q036	Q036	港仔鼻北	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q037	Q037	大劉南	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q038	Q038	旭海派出所	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q039	Q039	旭海	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q040	Q040	4K	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q041	Q041	3K	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q042	Q042	牡丹東	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q043	Q043	上牡丹	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q044	Q044	東源村	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q045	Q045	東源池	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q046	Q046	東源北一	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q047	Q047	東源北二	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q048	Q048	壽內	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q049	Q049	太和高	鋼標	良好	靜態
屏東縣	Q050	Q050	壽內北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q051	Q051	壽卡南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q052	Q052	安生墓園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q053	Q053	出火	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q054	Q054	大崎	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	Q055	Q055	永靖西	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R001	R001	荖濃南	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R002	R002	新發大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R003	R003	新發國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R004	R004	取水口	鋼標	遺失	
高雄市	R005	R005	六龜育幼院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R006	R006	六龜工作站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R007	R007	第五號橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R008	R008	三合橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R009	R009	三友橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R010	R010	五和橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R011	R011	六津橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	R012	R012	大津北	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R013	R013	大津	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	R014	R014	維興橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R015	R015	舊寮派出所	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	R016	R016	舊寮國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R017	R017	高樹國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R018	R018	高樹國中	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	R019	R019	延壽橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R020	R020	泰山國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R021	R021	南華國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R022	R022	南華大橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R023	R023	鹽埔鄉公所	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
屏東縣	R024	R024	新園國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R025	R025	大仁技術學院	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R026	R026	德和村	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R027	R027	海豐橋	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R028	R028	海豐國小	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R029	R029	育生醫院	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	R030	R030	屏東公園	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R031	R031	屏東棒球場	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	R032	R032	復興社區	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	R033	R033	公正國中	鋼標	良好	地面輔助測量
屏東縣	R034	R034	公館里	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R035	R035	廣安	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R036	R036	丹榮路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R037	R037	萬壽路	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R038	R038	萬丹	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R039	R039	香社	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R040	R040	仙吉國小	鋼標	無法到達	
屏東縣	R041	R041	新園加油站	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	R042	R042	烏龍	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	X002	X002	蘇澳節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	X003	X003	梨山節點	鋼標	良好	靜態
花蓮縣	X004	X004	光復節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	X005	X005	知本節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	X006	X006	埔里節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	X007	X007	水上節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	X008	X008	荖濃節點	鋼標	良好	地面輔助測量
臺南市	X009	X009	成功大學	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	X010	X010	楓港節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	X011	X011	利澤簡節點	鋼標	遺失	
宜蘭縣	X012	X012	羅東節點	鋼標	遺失	
苗栗縣	X013	X013	龍港節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	X014	X014	白沙屯節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	X015	X015	金山節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新北市	X016	X016	關渡節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	X017	X017	竹圍節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺北市	X018	X018	台北節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	X019	X019	頭城節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	X020	X020	公館節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	X021	X021	宜蘭節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	X022	X022	香山節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	X023	X023	二城節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
桃園縣	X024	X024	桃園節點	鋼標	遺失	
桃園縣	X025	X025	大溪節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
宜蘭縣	X026	X026	牛鬥節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
宜蘭縣	X027	X027	棲蘭節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹市	X028	X028	新竹節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
新竹縣	X029	X029	竹東節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	X030	X030	頭份節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	X031	X031	後龍節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	X032	X032	苗栗節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
苗栗縣	X033	X033	汶水節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	X101	X101	甲南節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	X102	X102	東勢節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	X103	X103	天冷節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	X104	X104	豐原節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	X105	X105	台中港節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	X106	X106	梧棲節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	X107	X107	台中節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	X108	X108	鹿港節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺中市	X109	X109	王田節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	X110	X110	彰化節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	X111	X111	王功節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	X112	X112	員林節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	X113	X113	斗南節點	鋼標	良好	地面輔助測量
雲林縣	X114	X114	台西節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	X115	X115	草屯節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
彰化縣	X116	X116	溪湖節點	鋼標	良好	地面輔助測量
南投縣	X117	X117	名間節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	X118	X118	水里節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	X119	X119	斗六節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
雲林縣	X120	X120	褒忠節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
南投縣	X121	X121	塔塔加節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義市	X201	X201	嘉義節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
嘉義縣	X202	X202	東石節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	X203	X203	新園節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	X204	X204	北門節點	鋼標	良好	靜態
臺南市	X205	X205	六甲節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	X206	X206	玉井節點	鋼標	損毀	
臺南市	X207	X207	北寮節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	X208	X208	甲仙節點	鋼標	良好	靜態
屏東縣	X209	X209	水底寮節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	X210	X210	台南節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	X211	X211	湖內節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	X212	X212	高雄節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	X213	X213	林園節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	X214	X214	恆春節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	X215	X215	滿州節點	鋼標	良好	地面輔助測量
嘉義縣	X216	X216	中埔節點	鋼標	良好	地面輔助測量

一等水準點e-GPS測量點位清冊統計表

附錄1

縣市	點號	標石號碼	點名	標石種類	點位現況	計算方式
嘉義縣	X217	X217	朴子節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	X218	X218	學甲節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺南市	X219	X219	楠西節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	X220	X220	路竹節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	X221	X221	旗山節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
高雄市	X222	X222	大寮節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	X223	X223	屏東節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	X301	X301	大禹嶺節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	X302	X302	太魯閣節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	X303	X303	花蓮節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
屏東縣	X304	X304	壽卡節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	X305	X305	豐濱節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
花蓮縣	X306	X306	富里節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	X307	X307	海端節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理
臺東縣	X308	X308	東河節點	鋼標	良好	VBS-RTK後處理

已知基本控制點點位清冊

附錄2

序號	點號	點名	點位等級	點位現況
1	E012	三仙台	一等衛星控制點	良好
2	E080	栗園	一等衛星控制點	良好
3	M002	蔡厝莊	一等衛星控制點	良好
4	M003	貓兒干	一等衛星控制點	良好
5	M043	頭拒山	一等衛星控制點	良好
6	M044	王田山	一等衛星控制點	良好
7	M926	王功	一等衛星控制點	良好
8	M929	沙鹿交流道	一等衛星控制點	良好
9	N020	下員坑	一等衛星控制點	良好
10	N035	三貂角	一等衛星控制點	良好
11	N039	米曲瑤山	一等衛星控制點	良好
12	S024	多納	一等衛星控制點	良好
13	S047	加蚋埔	一等衛星控制點	良好
14	S809	新化地政事務所	一等衛星控制點	良好
15	E091	天祥	一等衛星控制點	良好
16	GUFU	光復	一等衛星控制點(GPS連續站)	良好
17	SICH	新城	一等衛星控制點(GPS連續站)	良好
18	SOFN	壽豐	一等衛星控制點(GPS連續站)	良好
19	TUNH	東河	一等衛星控制點(GPS連續站)	良好
20	E300	八里灣	二等衛星控制點	良好
21	E319	農場	二等衛星控制點	良好
22	E355	新武	二等衛星控制點	良好
23	E373	東竹	二等衛星控制點	良好
24	E901	漢本	二等衛星控制點	良好
25	E991	豐濱國小	二等衛星控制點	良好
26	M327	虎頭山	二等衛星控制點	良好
27	M338	尾文坑	二等衛星控制點	良好
28	M340	高埔	二等衛星控制點	良好
29	M351	樹子腳	二等衛星控制點	良好
30	M363	禁山	二等衛星控制點	良好
31	M380	八角嶼山	二等衛星控制點	良好
32	M409	溝頭	二等衛星控制點	良好
33	M427	塗炭頂	二等衛星控制點	良好
34	M428	內水尾山	二等衛星控制點	良好
35	M436	阿罩霧	二等衛星控制點	良好
36	M458	下九	二等衛星控制點	良好
37	M461	馬鳴山	二等衛星控制點	良好
38	M482	大虎山	二等衛星控制點	良好
39	M498	員山	二等衛星控制點	良好
40	M514	大湖厝	二等衛星控制點	良好
41	M533	昌南	二等衛星控制點	良好
42	M549	仁和國小	二等衛星控制點	良好
43	M573	文定厝	二等衛星控制點	良好

已知基本控制點點位清冊

附錄2

序號	點號	點名	點位等級	點位現況
44	M587	分桂林	二等衛星控制點	良好
45	M592	西岐國小	二等衛星控制點	良好
46	M599	吹上山	二等衛星控制點	良好
47	M674	頂箔子	二等衛星控制點	良好
48	M699	和平國小	二等衛星控制點	良好
49	M804	豐原地政事務所	二等衛星控制點	良好
50	M807	和美地政事務所	二等衛星控制點	良好
51	M809	鹿港地政事務所	二等衛星控制點	良好
52	M813	北斗地政事務所	二等衛星控制點	良好
53	M814	田中所	二等衛星控制點	良好
54	M910	萬興	二等衛星控制點	良好
55	M916	泰安休息站	二等衛星控制點	良好
56	M918	員林交流道	二等衛星控制點	良好
57	M953	大南國小	二等衛星控制點	良好
58	N306	大屯山	二等衛星控制點	良好
59	N379	十八尖山	二等衛星控制點	良好
60	N392	直潭山	二等衛星控制點	良好
61	N547	東澳國小	二等衛星控制點	良好
62	N629	三塊厝	二等衛星控制點	良好
63	N727	錫板庄	二等衛星控制點	良好
64	N773	下田寮	二等衛星控制點	良好
65	N802	中山地政事務所	二等衛星控制點	良好
66	N808	新店地政事務所	二等衛星控制點	良好
67	N901	野柳	二等衛星控制點	良好
68	N918	竹林交流道	二等衛星控制點	良好
69	N949	利澤簡	二等衛星控制點	良好
70	N971	八角子寮	二等衛星控制點	良好
71	PKGC	北港追蹤站副點C	二等衛星控制點	良好
72	S301	龍船	二等衛星控制點	良好
73	S320	凹子腳	二等衛星控制點	良好
74	S336	青倉	二等衛星控制點	良好
75	S338	竹園子	二等衛星控制點	良好
76	S343	過坑子	二等衛星控制點	良好
77	S444	牡丹鼻	二等衛星控制點	良好
78	S642	大寮山	二等衛星控制點	良好
79	S816	鹽埕地政事務所	二等衛星控制點	良好
80	S958	左營國小	二等衛星控制點	良好
81	S983	灣內國小	二等衛星控制點	良好
82	M563	望美山	二等衛星控制點	良好
83	S304	鏡壁山	二等衛星控制點	良好
84	S317	大埔	二等衛星控制點	良好
85	S901	柴林腳	二等衛星控制點	良好
86	B036	格致樓	三等衛星控制點	良好

已知基本控制點點位清冊

附錄2

序號	點號	點名	點位等級	點位現況
87	C014	瑪陵	三等衛星控制點	良好
88	C040	東勢坑	三等衛星控制點	良好
89	D010	安順國小	三等衛星控制點	良好
90	D025	四草大橋	三等衛星控制點	良好
91	DP02	登陸公園	三等衛星控制點	良好
92	EW08	崗山子	三等衛星控制點	良好
93	F002	碧砂魚港	三等衛星控制點	良好
94	F023	坪林茶葉博物管	三等衛星控制點	良好
95	F031	獅頭山	三等衛星控制點	良好
96	F046	綠峰山莊	三等衛星控制點	良好
97	F051	路邊	三等衛星控制點	良好
98	F088	明德一號橋	三等衛星控制點	良好
99	F093	鼻頭角	三等衛星控制點	良好
100	F099	林投厝	三等衛星控制點	良好
101	F152	科學園區	三等衛星控制點	良好
102	F154	牛角坡	三等衛星控制點	良好
103	F272	農業改良場	三等衛星控制點	良好
104	F330	尖子鹿	三等衛星控制點	良好
105	FP37	六股	三等衛星控制點	良好
106	G008	碧候	三等衛星控制點	良好
107	G010	內大溪	三等衛星控制點	良好
108	G013	粉鳥林	三等衛星控制點	良好
109	G021	金面	三等衛星控制點	良好
110	G049	圳頭	三等衛星控制點	良好
111	G082	馬當	三等衛星控制點	良好
112	G092	長水引	三等衛星控制點	良好
113	G098	松蘿	三等衛星控制點	良好
114	G103	澳花	三等衛星控制點	良好
115	G112	十三份	三等衛星控制點	良好
116	G119	棲蘭	三等衛星控制點	良好
117	G132	公正	三等衛星控制點	良好
118	G134	土場	三等衛星控制點	良好
119	G145	敦厚	三等衛星控制點	良好
120	G154	石門	三等衛星控制點	良好
121	G166	北方澳	三等衛星控制點	良好
122	H052	田心村	三等衛星控制點	良好
123	H147	東高山頂	三等衛星控制點	良好
124	H151	員笨	三等衛星控制點	良好
125	H208	溝西	三等衛星控制點	良好
126	H211	大億砂石場後	三等衛星控制點	良好
127	H232	高邊坪二	三等衛星控制點	良好
128	H238	榮華大壩	三等衛星控制點	良好
129	H239	雪霧開一	三等衛星控制點	良好

已知基本控制點點位清冊

附錄2

序號	點號	點名	點位等級	點位現況
130	H244	爺亨一	三等衛星控制點	良好
131	HP12	高銀化學	三等衛星控制點	良好
132	HP39	營盤	三等衛星控制點	良好
133	K011	中油化學公司頭份廠	三等衛星控制點	良好
134	K046	福臨漁港	三等衛星控制點	良好
135	K059	西溪大橋	三等衛星控制點	良好
136	K061	明德水庫	三等衛星控制點	良好
137	K110	和興派出所	三等衛星控制點	良好
138	K174	茄苳橋	三等衛星控制點	良好
139	K178	大坪	三等衛星控制點	良好
140	K202	坪頂	三等衛星控制點	良好
141	K204	內灣國小	三等衛星控制點	良好
142	KP01	興山寺	三等衛星控制點	良好
143	KP02	萬善祠	三等衛星控制點	良好
144	KP08	無	三等衛星控制點	良好
145	L051	港濱休憩區	三等衛星控制點	良好
146	L110	嘉新食品	三等衛星控制點	良好
147	L218	長榮農場	三等衛星控制點	良好
148	MP04	大崎腳	三等衛星控制點	良好
149	MP07	力苧坪	三等衛星控制點	良好
150	MP24	馬鄰坑嶺	三等衛星控制點	良好
151	MP38	明潭二	三等衛星控制點	良好
152	MP51	三十甲	三等衛星控制點	良好
153	MP60	互助國小	三等衛星控制點	良好
154	MP77	東埔	三等衛星控制點	良好
155	MW01	智遠莊	三等衛星控制點	良好
156	MW08	平靜一	三等衛星控制點	良好
157	MW10	翠峰	三等衛星控制點	良好
158	MW14	手比倫	三等衛星控制點	良好
159	MW18	頂春陽	三等衛星控制點	良好
160	MW22	合流二	三等衛星控制點	良好
161	MW52	鯉魚潭	三等衛星控制點	良好
162	MW84	鐘靈	三等衛星控制點	良好
163	MX10	貓蘭山	三等衛星控制點	良好
164	MX88	番仔寮	三等衛星控制點	良好
165	MX95	明山	三等衛星控制點	良好
166	MY09	人和	三等衛星控制點	良好
167	MY51	秀峰	三等衛星控制點	良好
168	MY57	坪頂埔	三等衛星控制點	良好
169	MY71	深坑	三等衛星控制點	良好
170	MZ21	東埔山	三等衛星控制點	良好
171	MZ25	武嶺	三等衛星控制點	良好
172	MZ29	名崗	三等衛星控制點	良好

已知基本控制點點位清冊

附錄2

序號	點號	點名	點位等級	點位現況
173	MZ49	德化社	三等衛星控制點	良好
174	NM20	崙尾北	三等衛星控制點	良好
175	NM69	牛稠湖	三等衛星控制點	良好
176	NX72	曉陽	三等衛星控制點	良好
177	NY72	西港	三等衛星控制點	良好
178	P024	六輕24	三等衛星控制點	良好
179	P038	林中	三等衛星控制點	良好
180	P055	楊厝校	三等衛星控制點	良好
181	P078	六輕78	三等衛星控制點	良好
182	P178	石廟子	三等衛星控制點	良好
183	P182	林厝寮二	三等衛星控制點	良好
184	P183	新泉州	三等衛星控制點	良好
185	P199	棋北	三等衛星控制點	良好
186	P203	久安	三等衛星控制點	良好
187	P305	小半天寮	三等衛星控制點	良好
188	P332	台子海	三等衛星控制點	良好
189	Q085	北社尾	三等衛星控制點	良好
190	Q095	溪下村	三等衛星控制點	良好
191	Q096	鰲鼓	三等衛星控制點	良好
192	Q171	水門	三等衛星控制點	良好
193	Q174	樹林	三等衛星控制點	良好
194	Q189	相農	三等衛星控制點	良好
195	Q227	牛稠底	三等衛星控制點	良好
196	Q263	阿里山	三等衛星控制點	良好
197	Q277	特富野	三等衛星控制點	良好
198	Q287	里佳	三等衛星控制點	良好
199	Q303	竹子屋	三等衛星控制點	良好
200	QP01	崎頂	三等衛星控制點	良好
201	QP17	桃義宮	三等衛星控制點	良好
202	QP38	潭上橋	三等衛星控制點	良好
203	QP60	下厝坑	三等衛星控制點	良好
204	QP70	鹿草國小	三等衛星控制點	良好
205	QP74	總興	三等衛星控制點	良好
206	R112	中安橋	三等衛星控制點	良好
207	R129	竹湖坑	三等衛星控制點	良好
208	R136	池王府	三等衛星控制點	良好
209	R158	鳴頭一號橋	三等衛星控制點	良好
210	R173	後營	三等衛星控制點	良好
211	R185	茄拔國小	三等衛星控制點	良好
212	R205	七股	三等衛星控制點	良好
213	R245	左鎮鄉公所	三等衛星控制點	良好
214	RP13	忠義公廟	三等衛星控制點	良好
215	RP17	雙春	三等衛星控制點	良好

已知基本控制點點位清冊

附錄2

序號	點號	點名	點位等級	點位現況
216	RP28	菁埔	三等衛星控制點	良好
217	RP30	芎焦湖	三等衛星控制點	良好
218	RP65	龜丹山	三等衛星控制點	良好
219	S001	張厝	三等衛星控制點	良好
220	S032	羊喜窩	三等衛星控制點	良好
221	S078	新竹海水浴場	三等衛星控制點	良好
222	S164	海山漁港	三等衛星控制點	良好
223	S258	上字荖	三等衛星控制點	良好
224	SP22	李樹下	三等衛星控制點	良好
225	SP39	十二寮大橋	三等衛星控制點	良好
226	SP44	延老二	三等衛星控制點	良好
227	SW72	尾庄	三等衛星控制點	良好
228	SX22	內安	三等衛星控制點	良好
229	SX27	吉東	三等衛星控制點	良好
230	SX80	成功	三等衛星控制點	良好
231	SX96	破車籠	三等衛星控制點	良好
232	SX98	新庄	三等衛星控制點	良好
233	SY33	小坪	三等衛星控制點	良好
234	SY66	汕尾	三等衛星控制點	良好
235	SY78	楠溪一	三等衛星控制點	良好
236	SY92	進湮橋	三等衛星控制點	良好
237	SY93	梅蘭	三等衛星控制點	良好
238	SZ37	港後	三等衛星控制點	良好
239	SZ56	梅山吊橋	三等衛星控制點	良好
240	SZ57	民族	三等衛星控制點	良好
241	SZ58	寶來國小	三等衛星控制點	良好
242	SZ60	和興	三等衛星控制點	良好
243	SZ65	竹頭山	三等衛星控制點	良好
244	SZ77	三隆	三等衛星控制點	良好
245	SZ79	紅毛港	三等衛星控制點	良好
246	T019	獅子	三等衛星控制點	良好
247	T020	牡丹	三等衛星控制點	良好
248	T026	義興莊	三等衛星控制點	良好
249	T053	上廣福	三等衛星控制點	良好
250	T082	三和	三等衛星控制點	良好
251	T125	德勝	三等衛星控制點	良好
252	T128	竹林	三等衛星控制點	良好
253	T163	赤山寮	三等衛星控制點	良好
254	T204	水利	三等衛星控制點	良好
255	T205	石頭營	三等衛星控制點	良好
256	T219	加祿	三等衛星控制點	良好
257	T227	和平	三等衛星控制點	良好
258	T245	竹坑	三等衛星控制點	良好

已知基本控制點點位清冊


附錄2

序號	點號	點名	點位等級	點位現況
259	T263	射寮	三等衛星控制點	良好
260	T279	佳樂水	三等衛星控制點	良好
261	T284	關山	三等衛星控制點	良好
262	T286	潭仔灣東	三等衛星控制點	良好
263	T291	番仔寮	三等衛星控制點	良好
264	T303	社尾	三等衛星控制點	良好
265	TP10	海豐	三等衛星控制點	良好
266	TP39	上茶寮	三等衛星控制點	良好
267	TP62	中央隧道	三等衛星控制點	良好
268	TP66	南仁路	三等衛星控制點	良好
269	TP68	老佛	三等衛星控制點	良好
270	U004	南埔	三等衛星控制點	良好
271	U022	布洛灣	三等衛星控制點	良好
272	U028	佳民	三等衛星控制點	良好
273	U037	華東	三等衛星控制點	良好
274	U048	南濱北	三等衛星控制點	良好
275	U053	文蘭	三等衛星控制點	良好
276	U089	西林北	三等衛星控制點	良好
277	U102	上工寮	三等衛星控制點	良好
278	U104	中興	三等衛星控制點	良好
279	U107	牛山	三等衛星控制點	良好
280	U129	明利	三等衛星控制點	良好
281	U133	加里洞	三等衛星控制點	良好
282	U136	新峰	三等衛星控制點	良好
283	U140	豐南	三等衛星控制點	良好
284	U159	廣東庄	三等衛星控制點	良好
285	U176	紅葉場北	三等衛星控制點	良好
286	U181	石門	三等衛星控制點	良好
287	U185	瑞美	三等衛星控制點	良好
288	U197	宮前	三等衛星控制點	良好
289	U202	太平	三等衛星控制點	良好
290	U215	卓溪西	三等衛星控制點	良好
291	U217	牛坪	三等衛星控制點	良好
292	U222	大清水	三等衛星控制點	良好
293	U229	西寶	三等衛星控制點	良好
294	U239	豐山	三等衛星控制點	良好
295	U249	慈恩	三等衛星控制點	良好
296	U257	六十石	三等衛星控制點	良好
297	U259	灣潭	三等衛星控制點	良好
298	V014	長濱	三等衛星控制點	良好
299	V020	重安西	三等衛星控制點	良好
300	V022	南烏石鼻	三等衛星控制點	良好
301	V029	白守蓮	三等衛星控制點	良好


已知基本控制點點位清冊

附錄2


序號	點號	點名	點位等級	點位現況
302	V038	梓原	三等衛星控制點	良好
303	V062	山腳	三等衛星控制點	良好
304	V076	東庄	三等衛星控制點	良好
305	V080	振興	三等衛星控制點	良好
306	V113	武陵國小	三等衛星控制點	良好
307	V117	金樽港	三等衛星控制點	良好
308	V123	錐圓山南	三等衛星控制點	良好
309	V141	那界	三等衛星控制點	良好
310	V144	龍過脈橋	三等衛星控制點	良好
311	V157	客庄	三等衛星控制點	良好
312	V161	歸田	三等衛星控制點	良好
313	V201	龍泉	三等衛星控制點	良好
314	V205	豐源東	三等衛星控制點	良好
315	V212	新興	三等衛星控制點	良好
316	V232	多良	三等衛星控制點	良好
317	VP13	北源國小	三等衛星控制點	良好
318	VP40	金麻	三等衛星控制點	良好
319	VP47	塔瓦	三等衛星控制點	良好
320	F182	台電氣象站	三等衛星控制點	良好
321	QP55	內來吉	三等衛星控制點	良好
322	S014	紅毛港	三等衛星控制點	良好
323	SX12	興達港南	三等衛星控制點	良好
324	SZ15	寶來梅子園	三等衛星控制點	良好
325	T057	武洛	三等衛星控制點	良好
326	V186	南王	三等衛星控制點	良好
327	CHGO	成功	大地基準點	良好
328	WULU	霧鹿	大地基準點	良好
329	N902	牛角坡	二等衛星控制點	遺失
330	K084	逢萊國小	三等衛星控制點	遺失
331	MP70	中正一號橋	三等衛星控制點	遺失

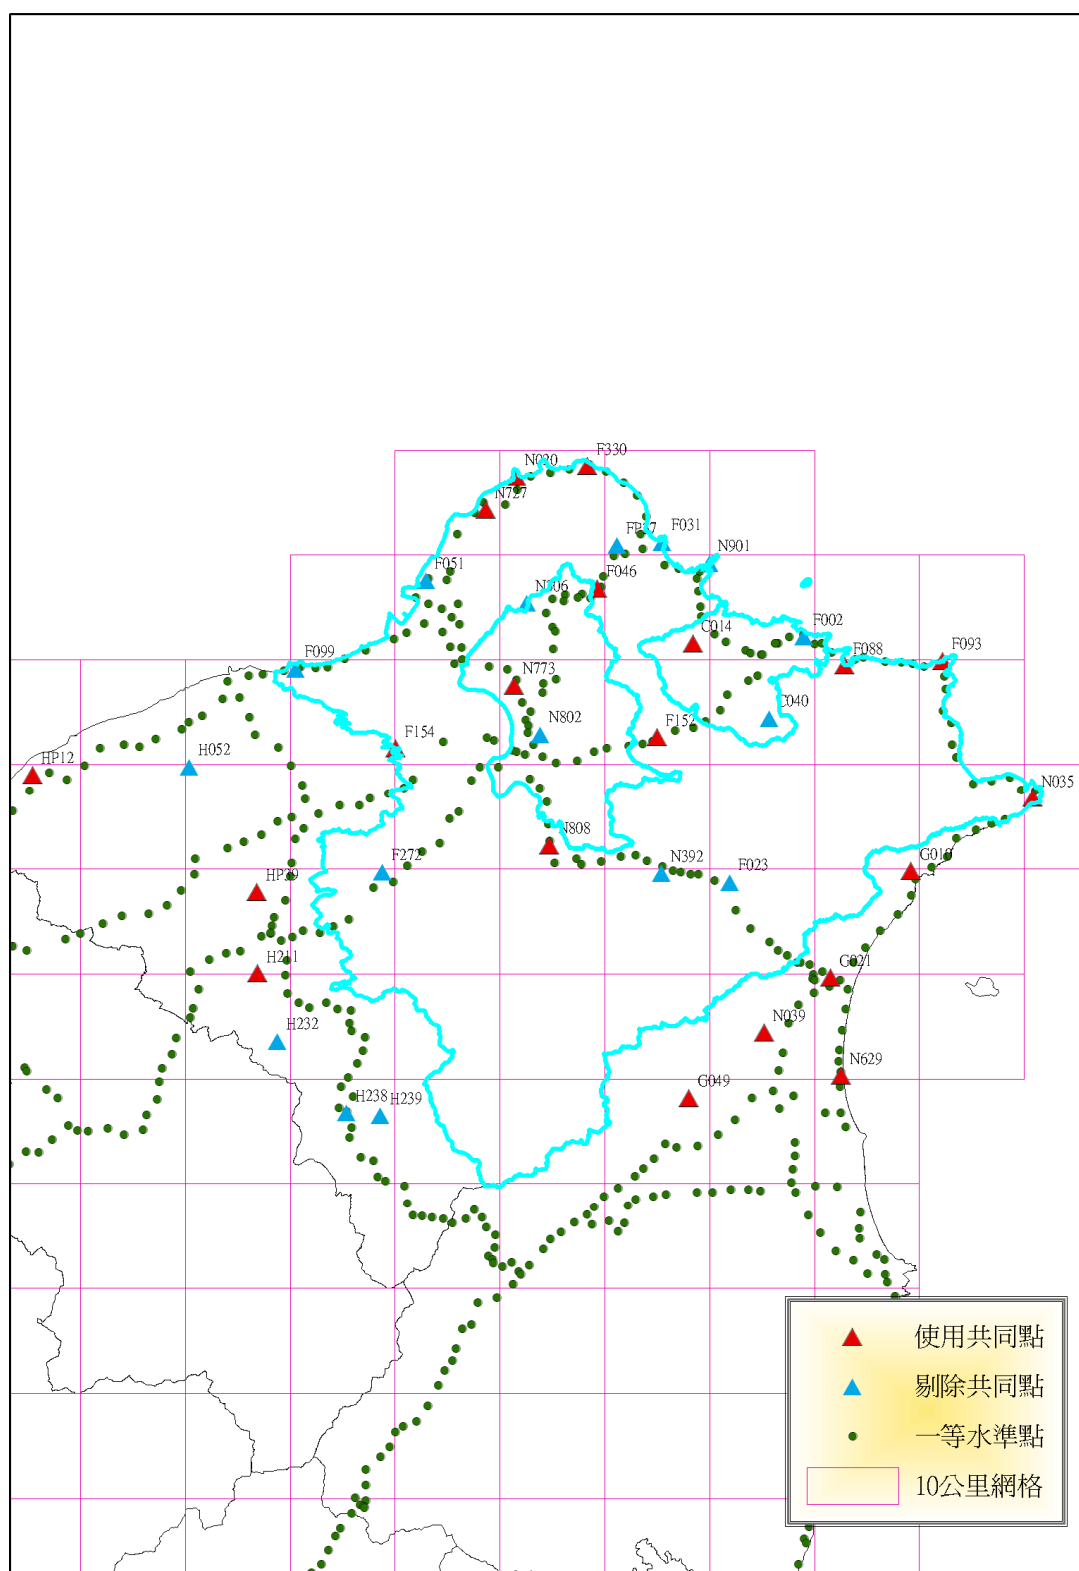


北北基坐標轉換共同點分布圖

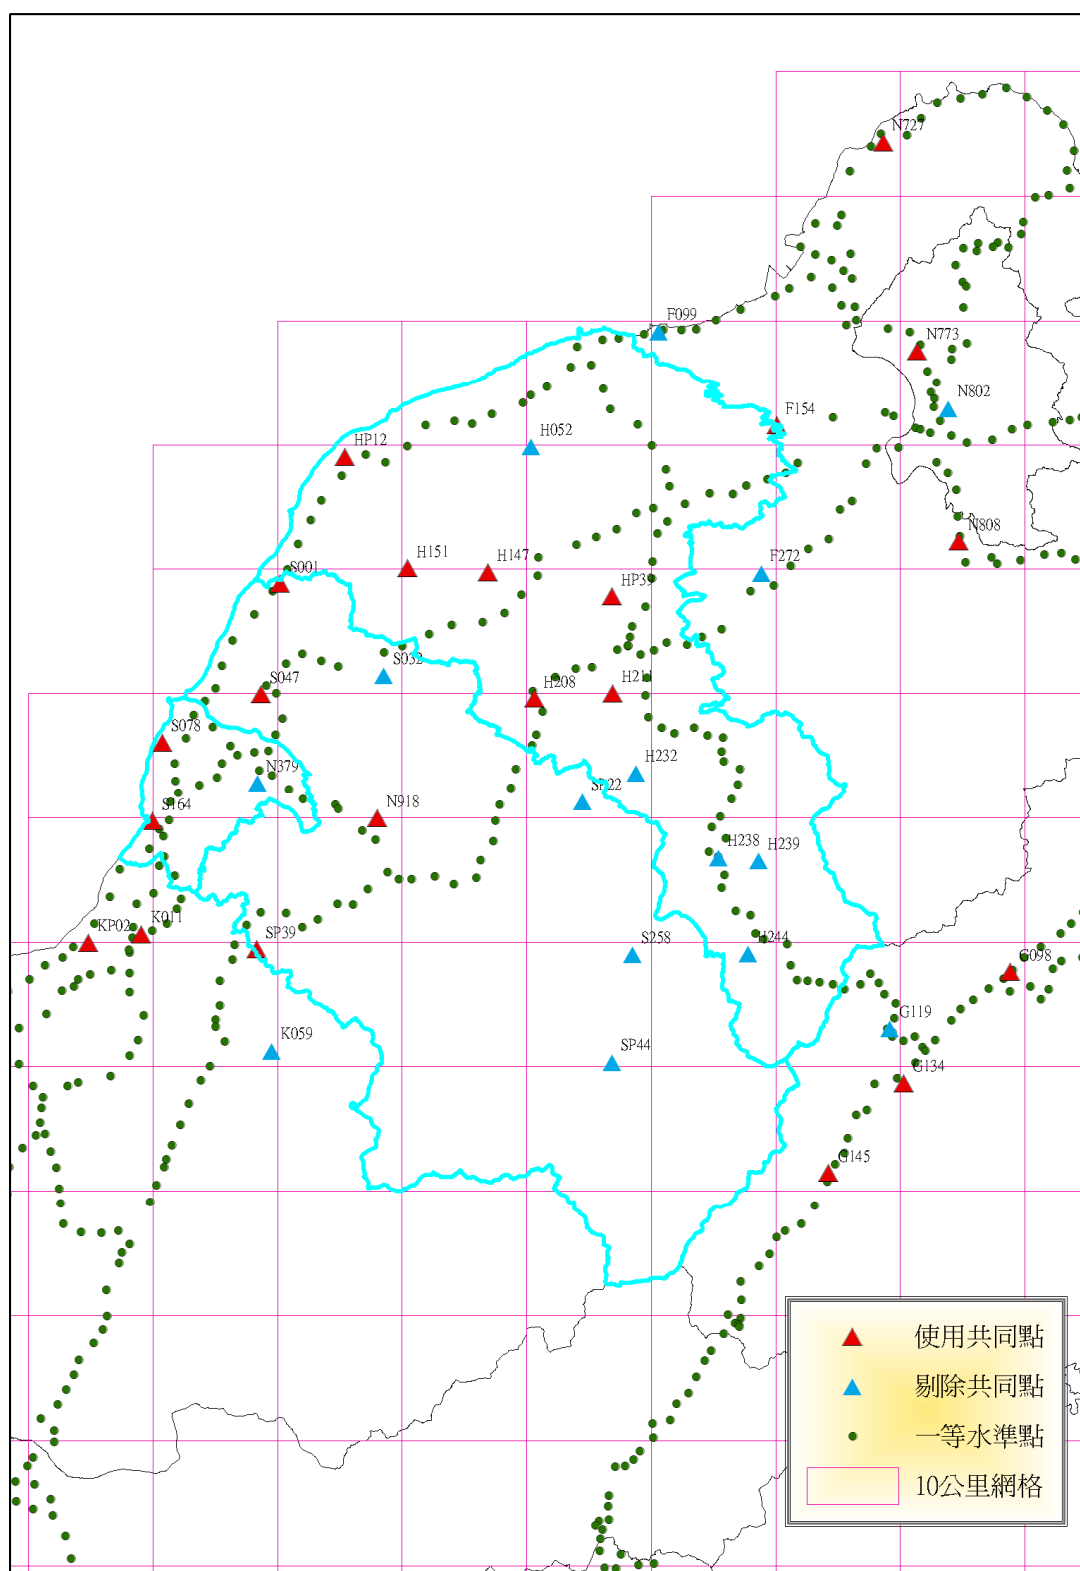


桃竹坐標轉換共同點分布圖

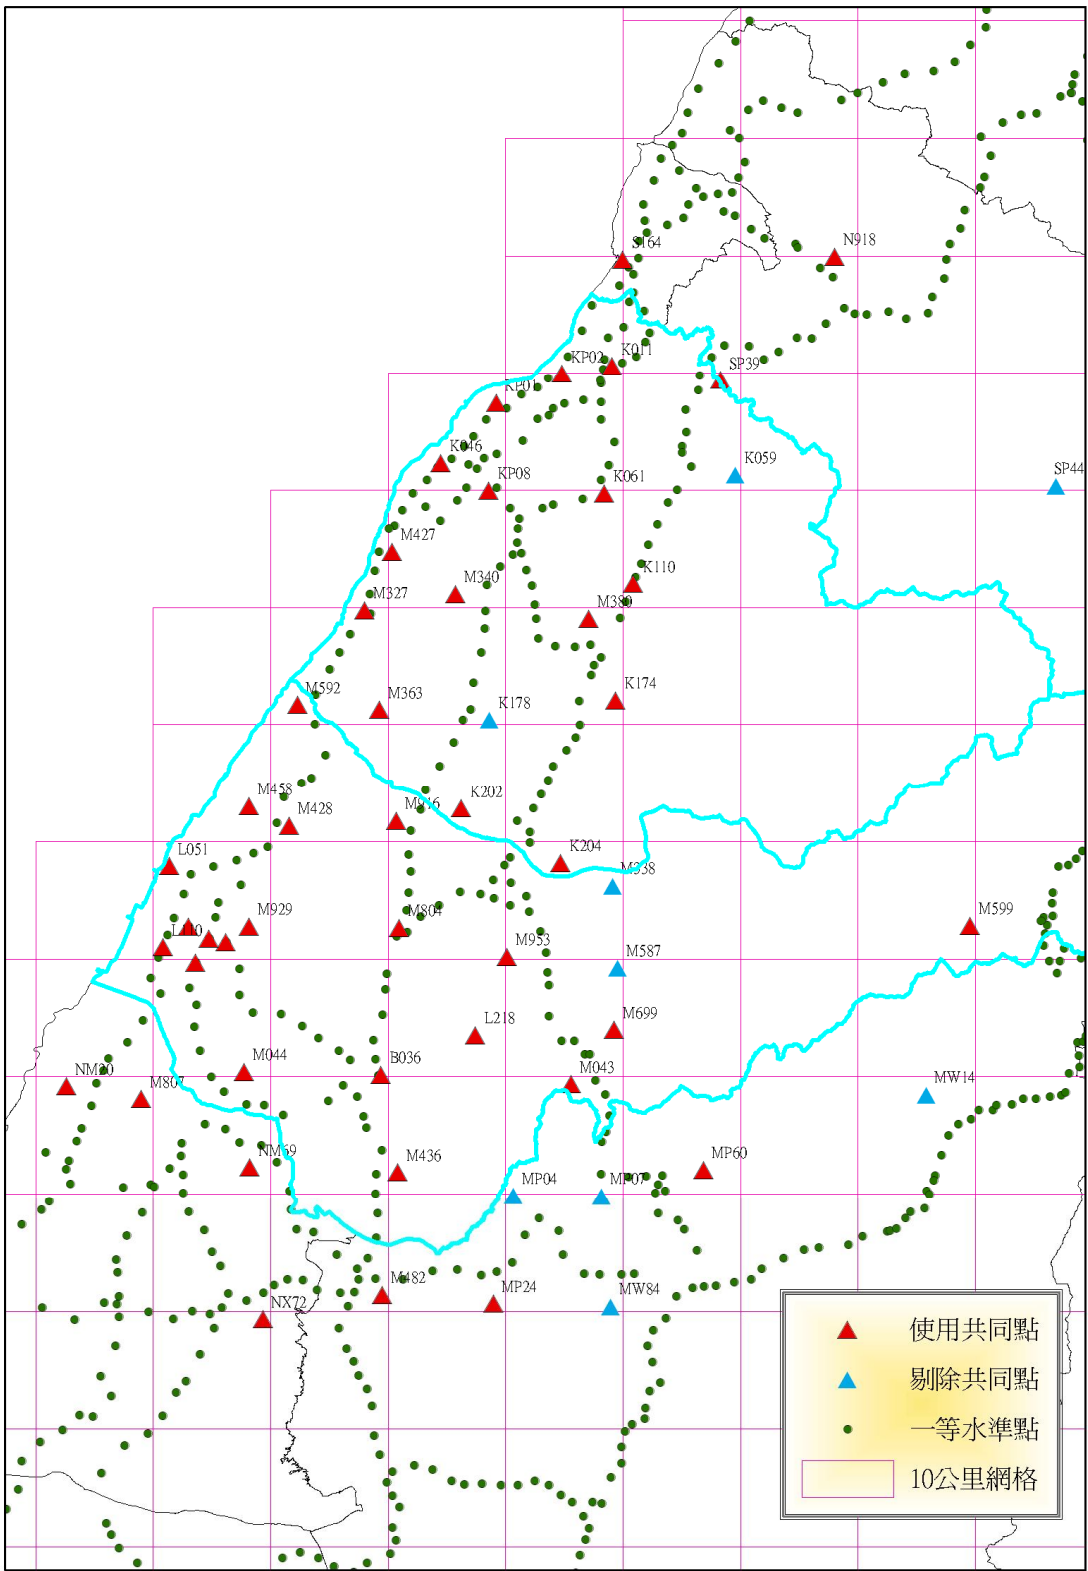


苗中坐標轉換共同點分布圖

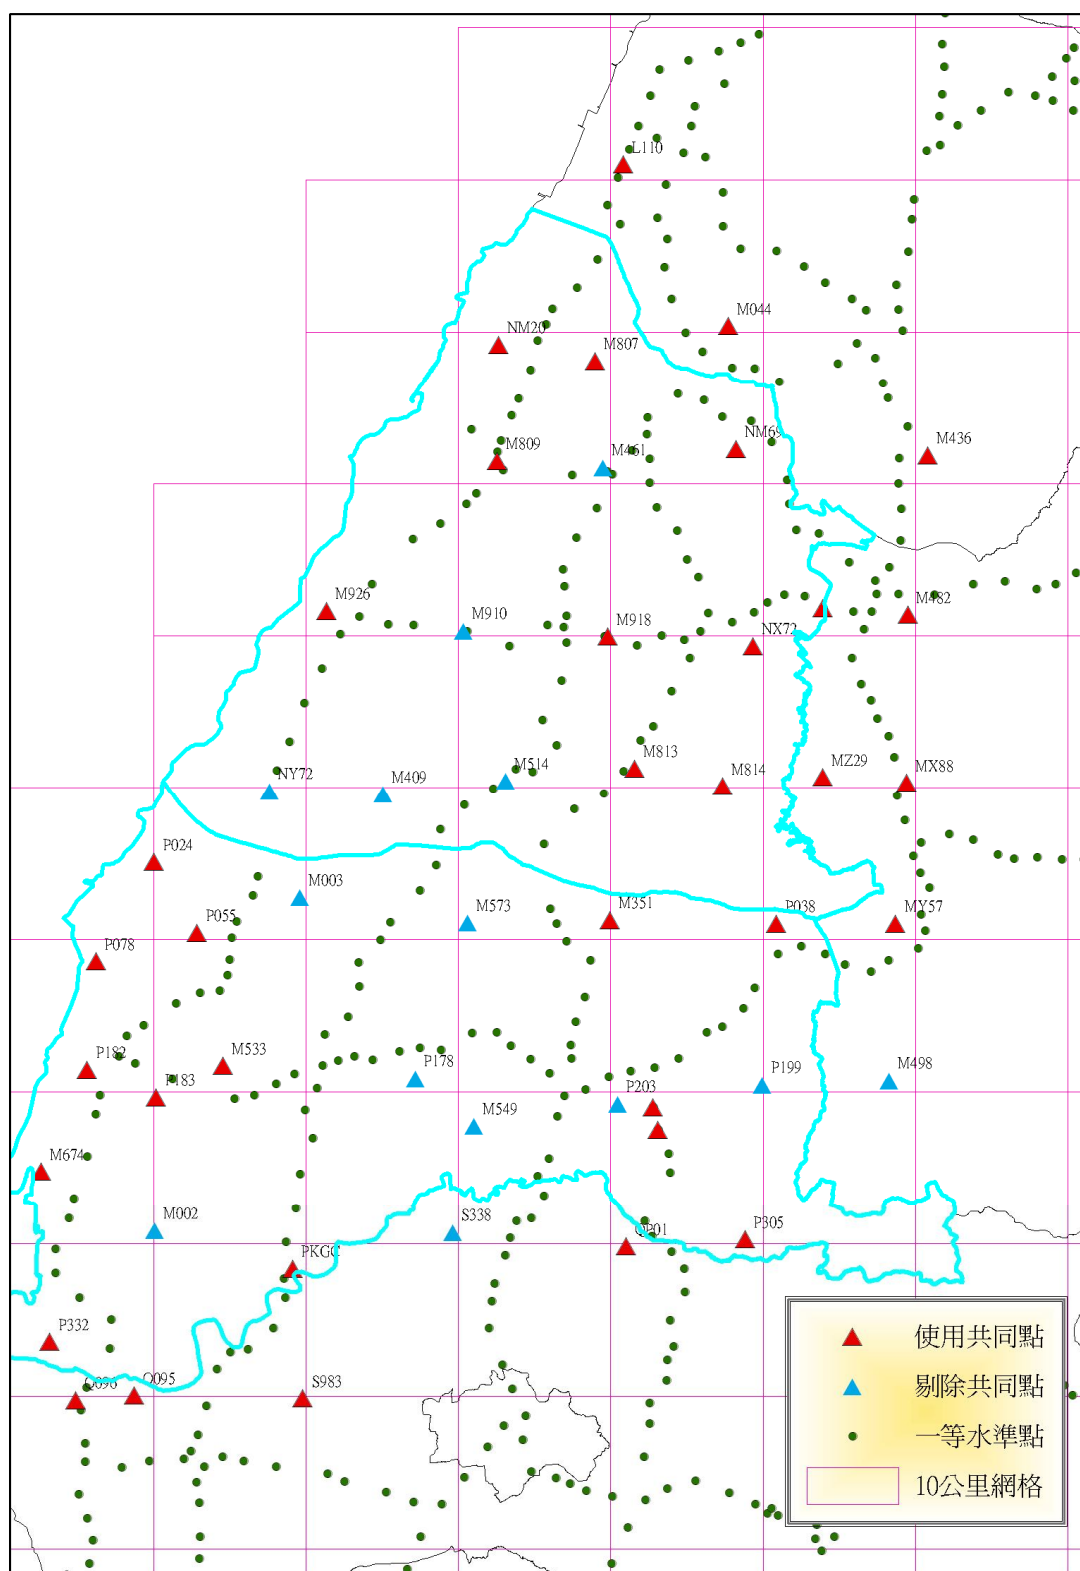


彰雲坐標轉換共同點分布圖

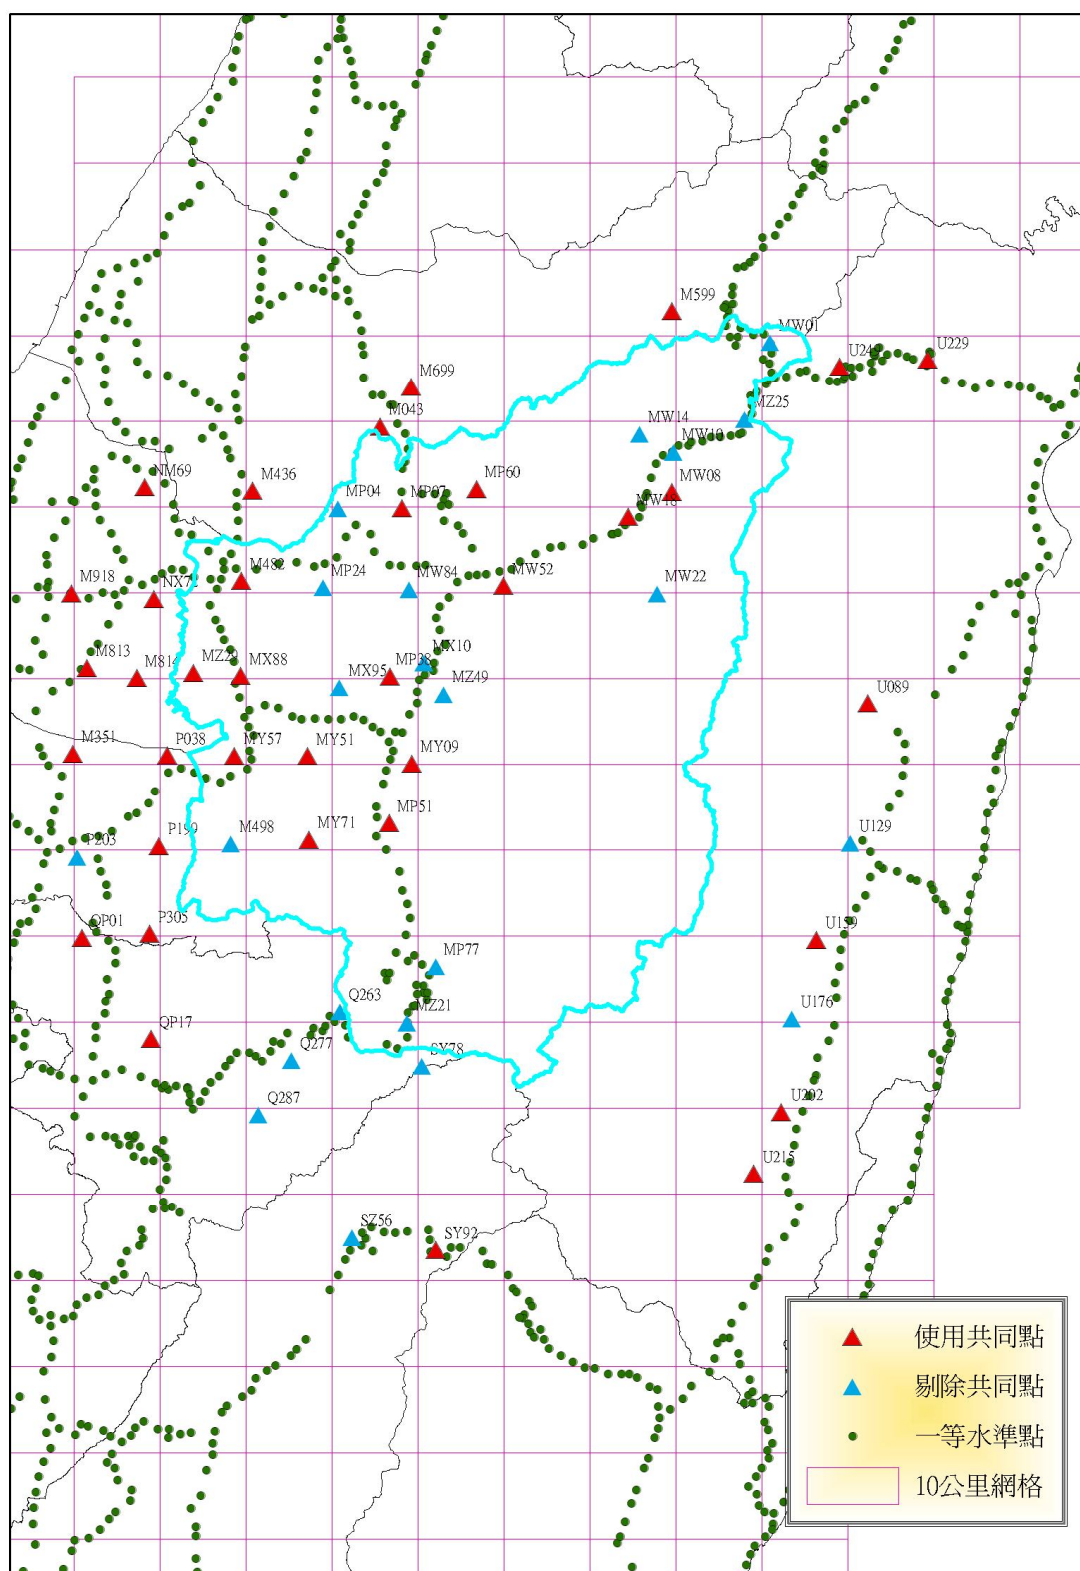


南投縣坐標轉換共同點分布圖

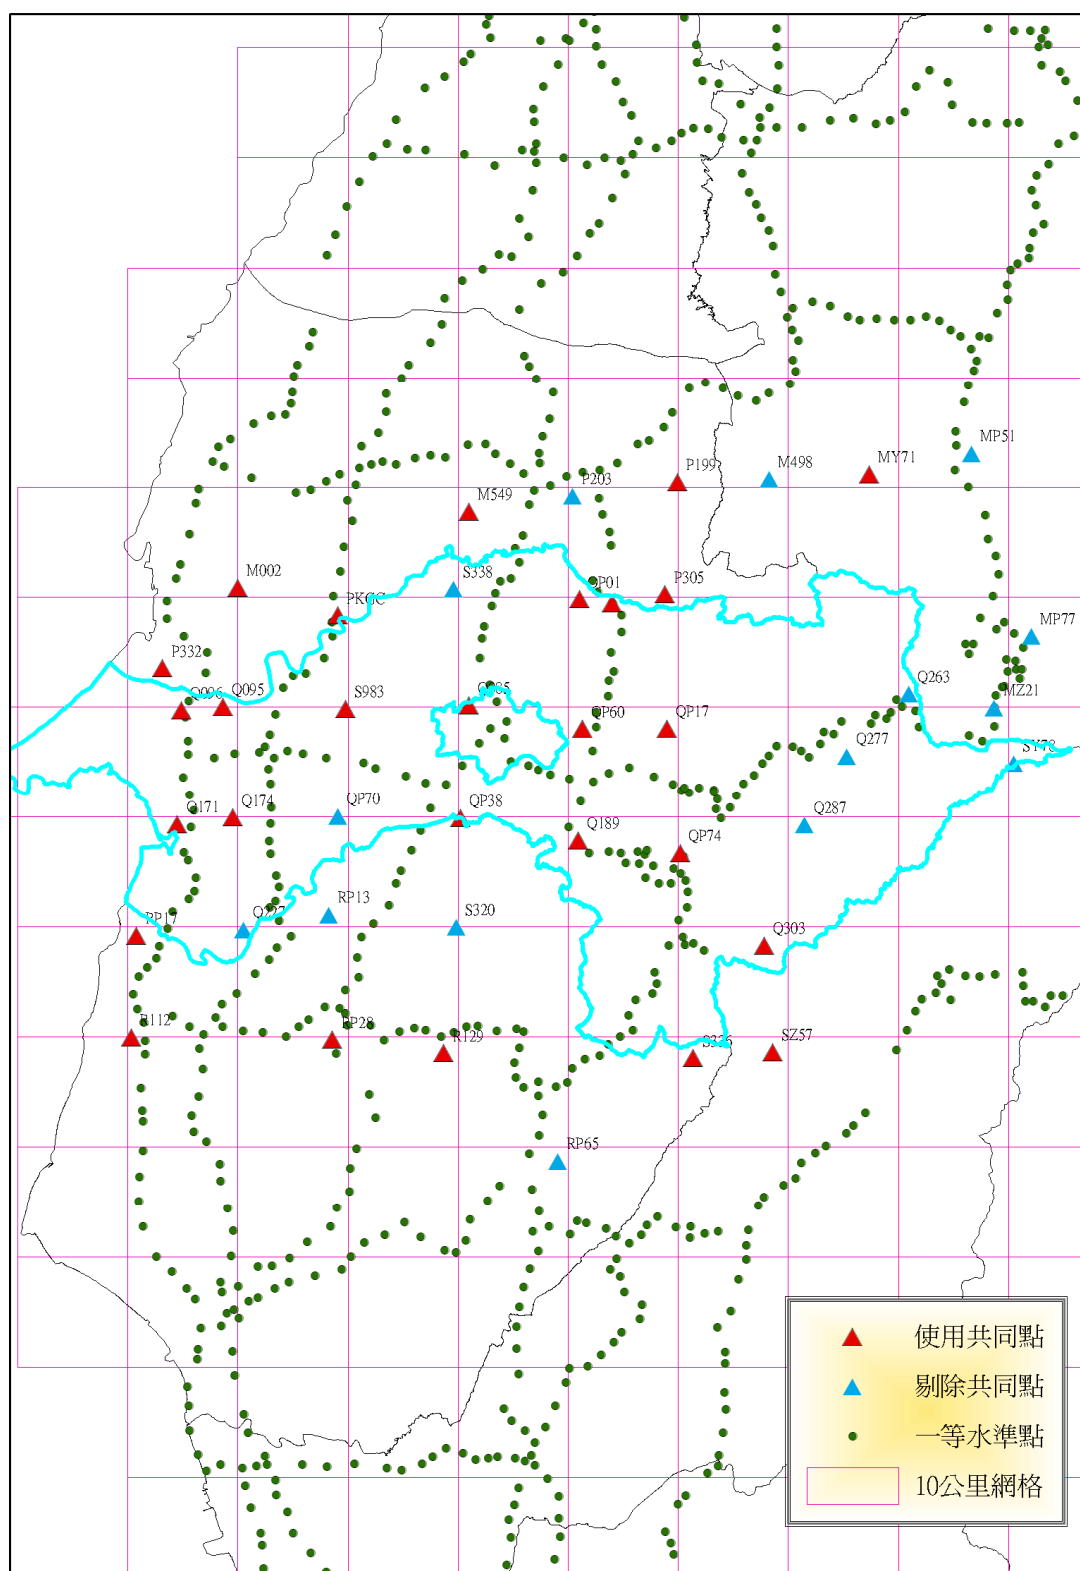


嘉義縣市坐標轉換共同點分布圖

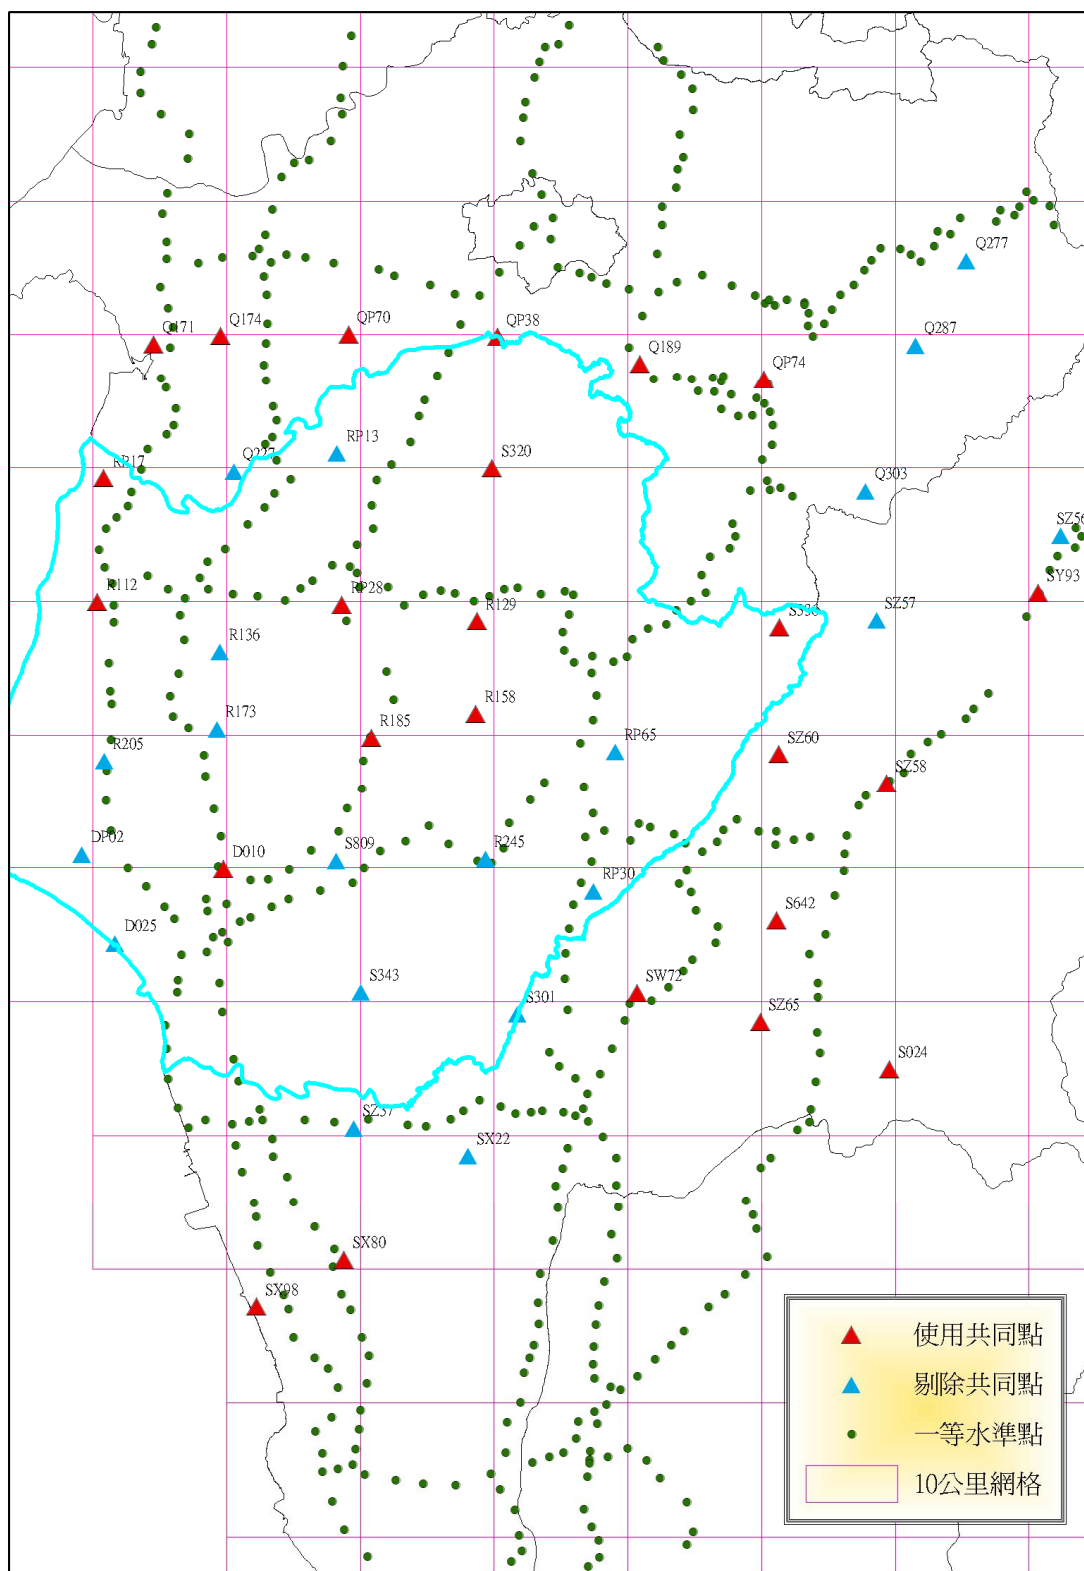


臺南市坐標轉換共同點分布圖

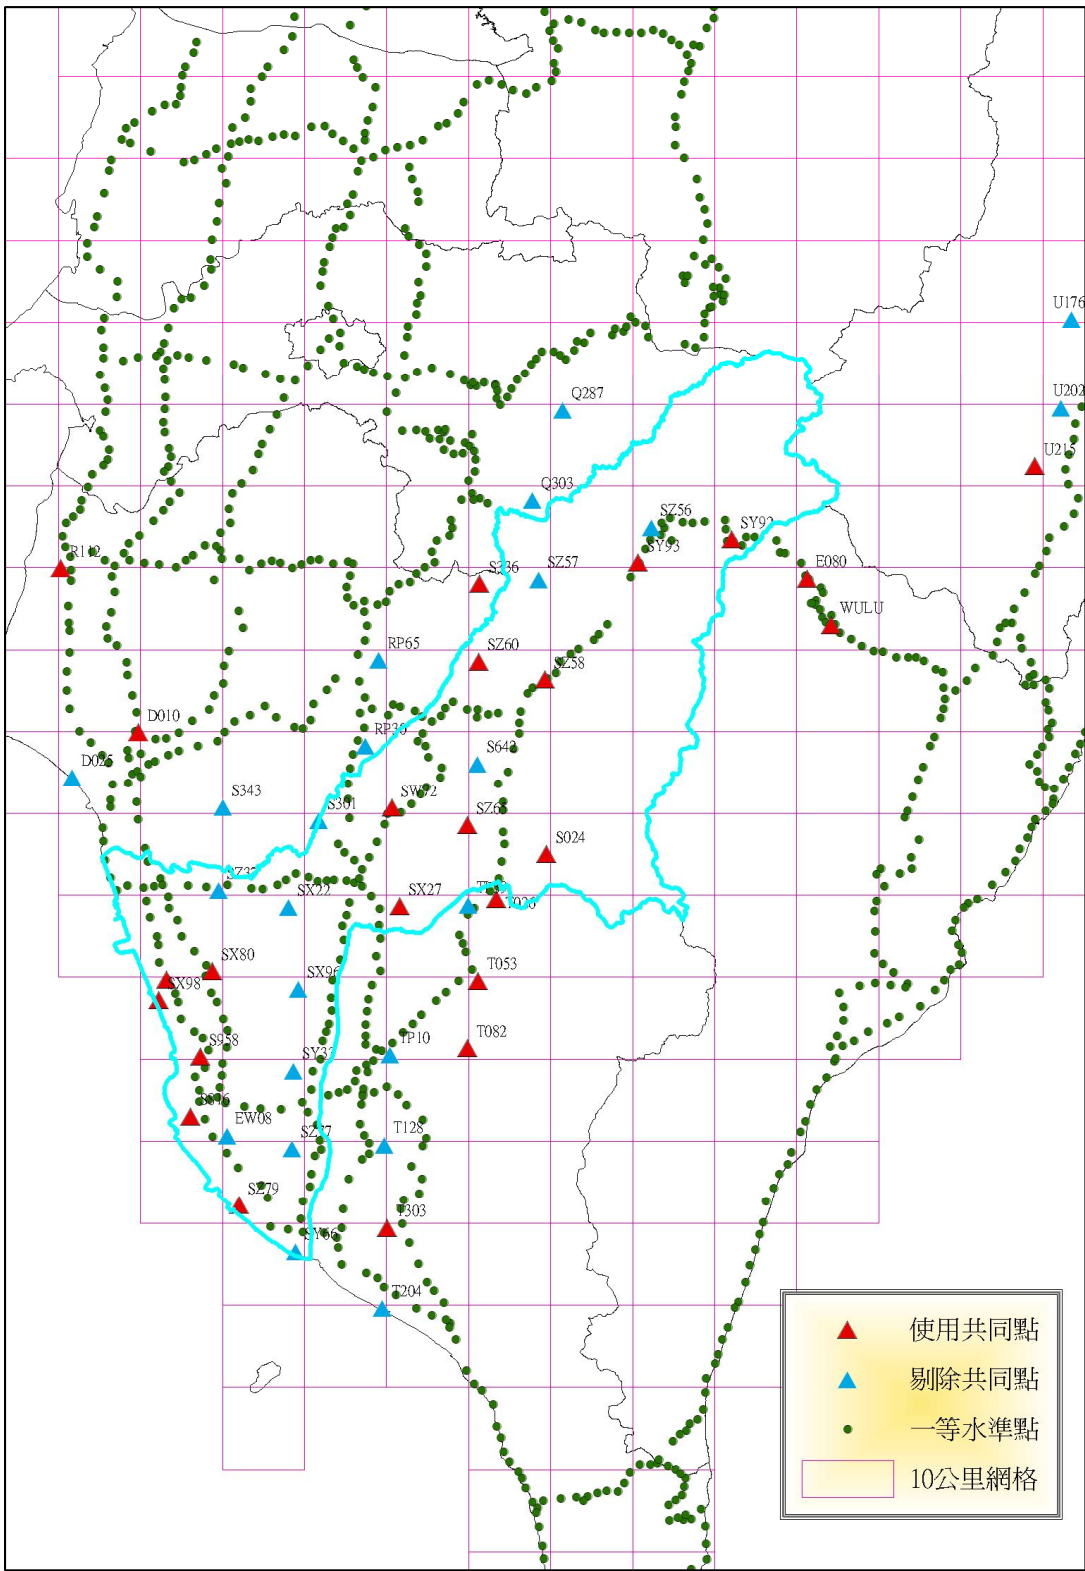


高雄市坐標轉換共同點分布圖

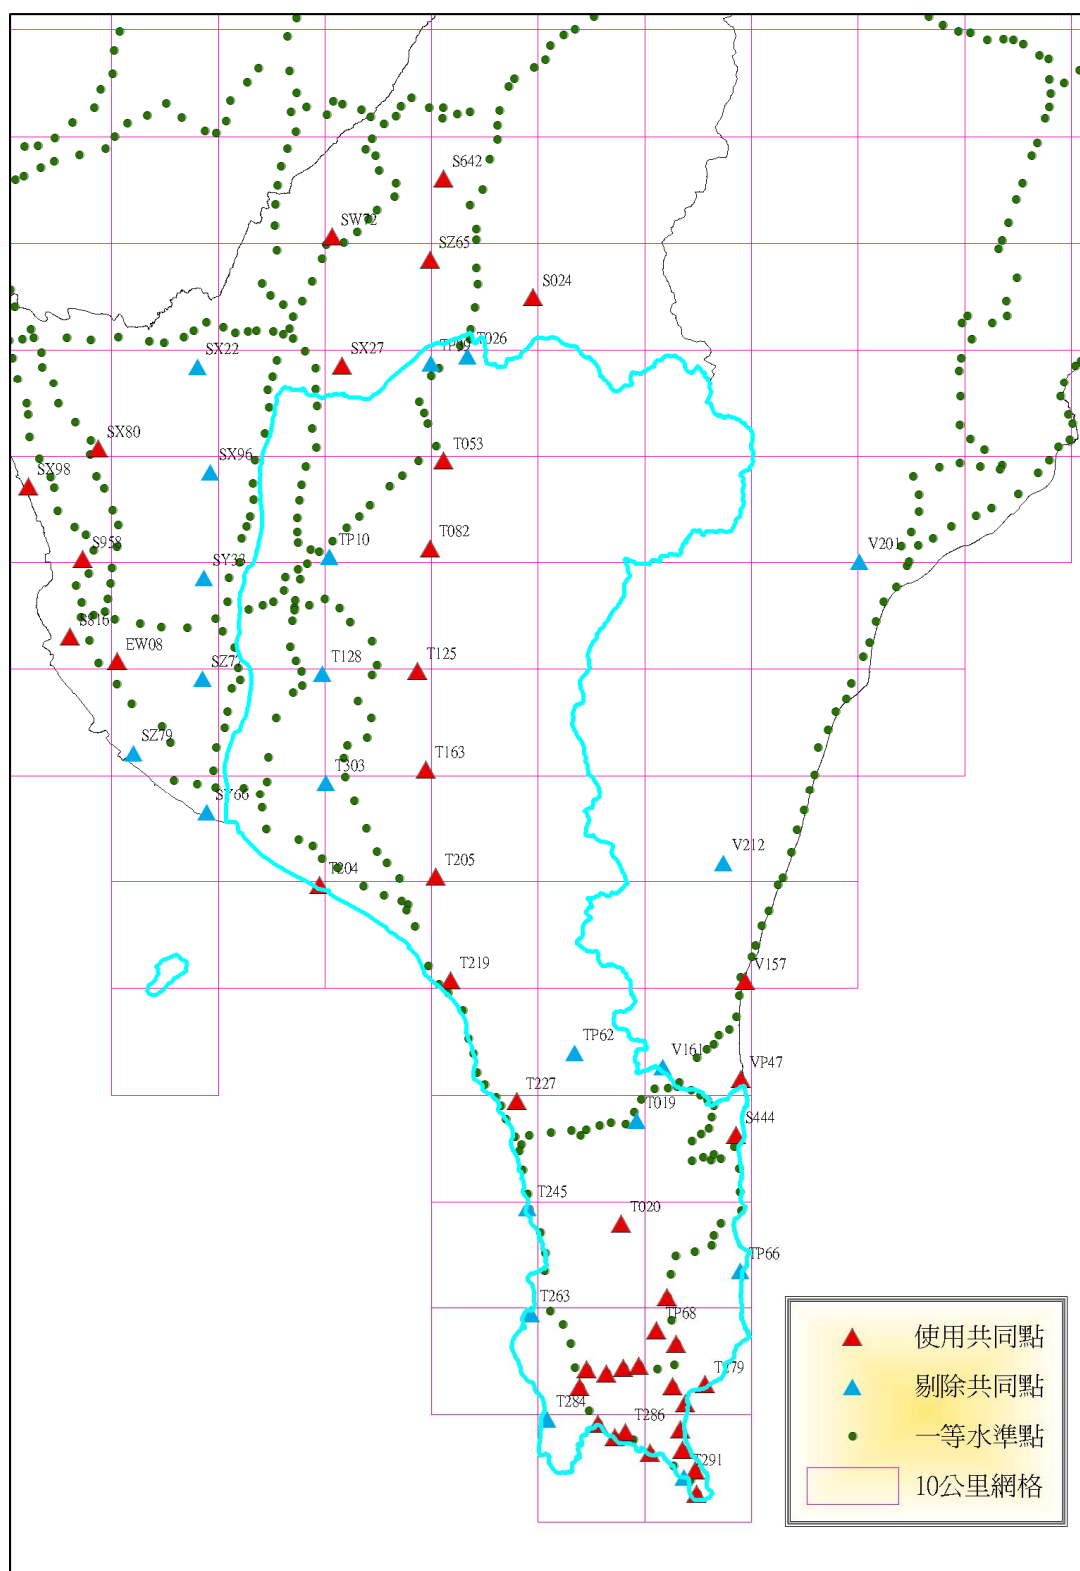


屏東縣坐標轉換共同點分布圖

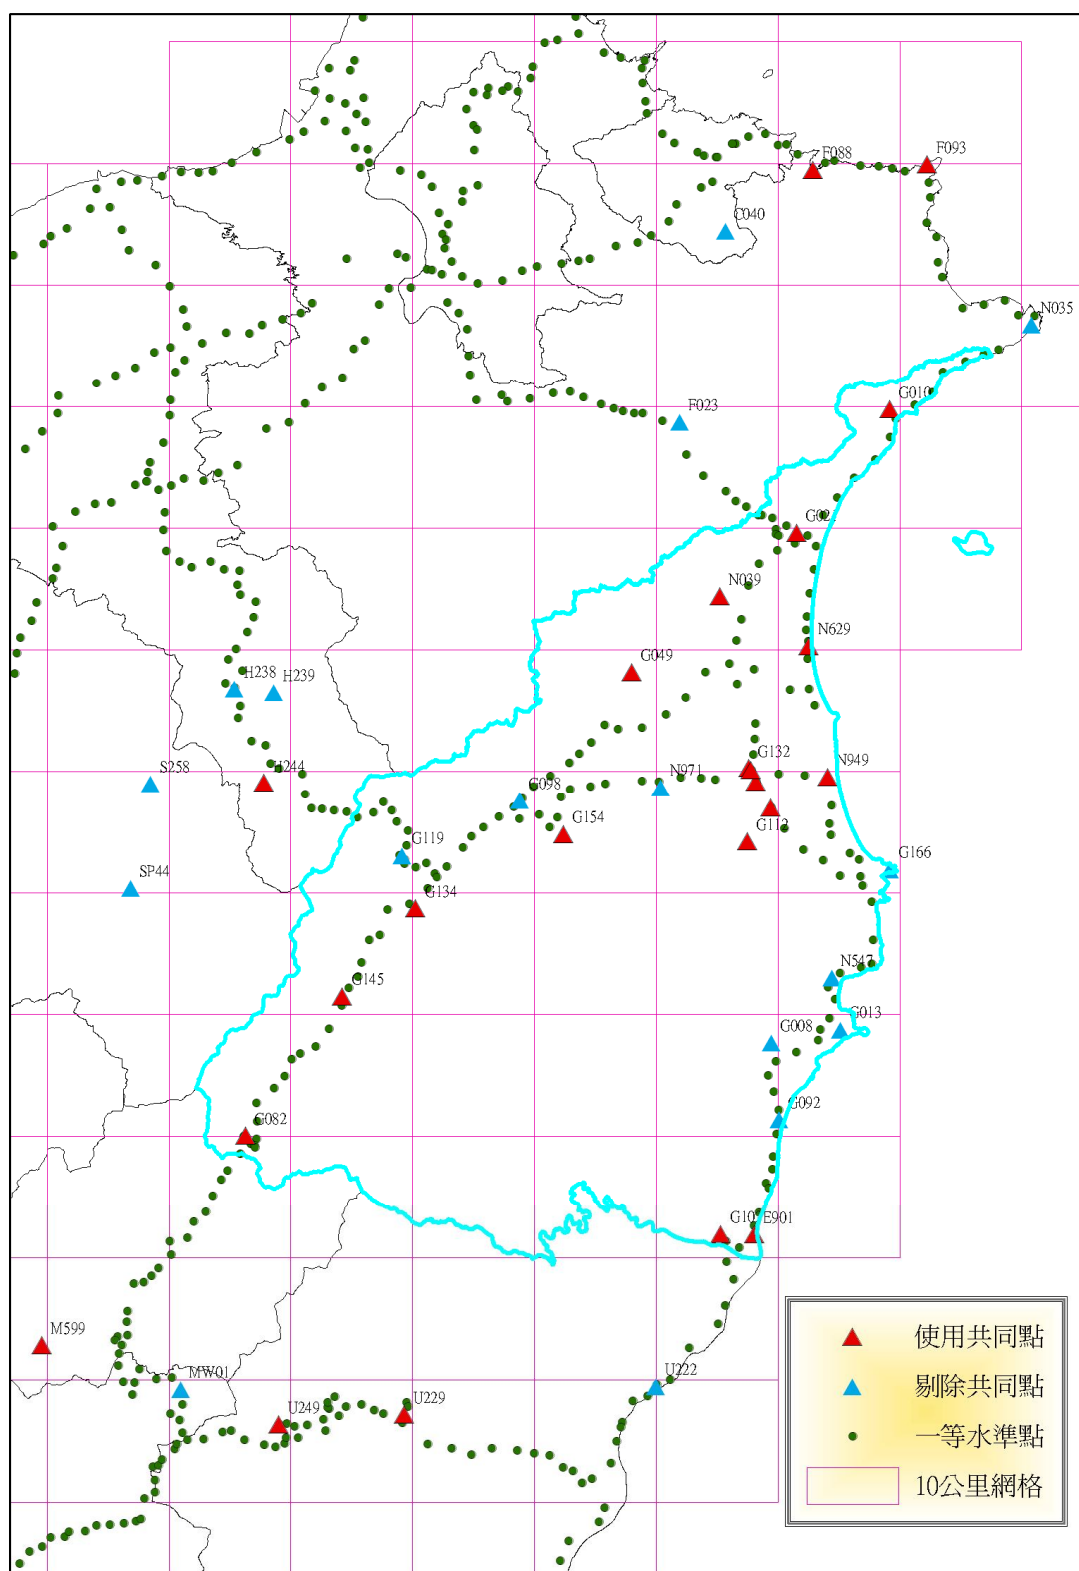

宜蘭縣坐標轉換共同點分布圖

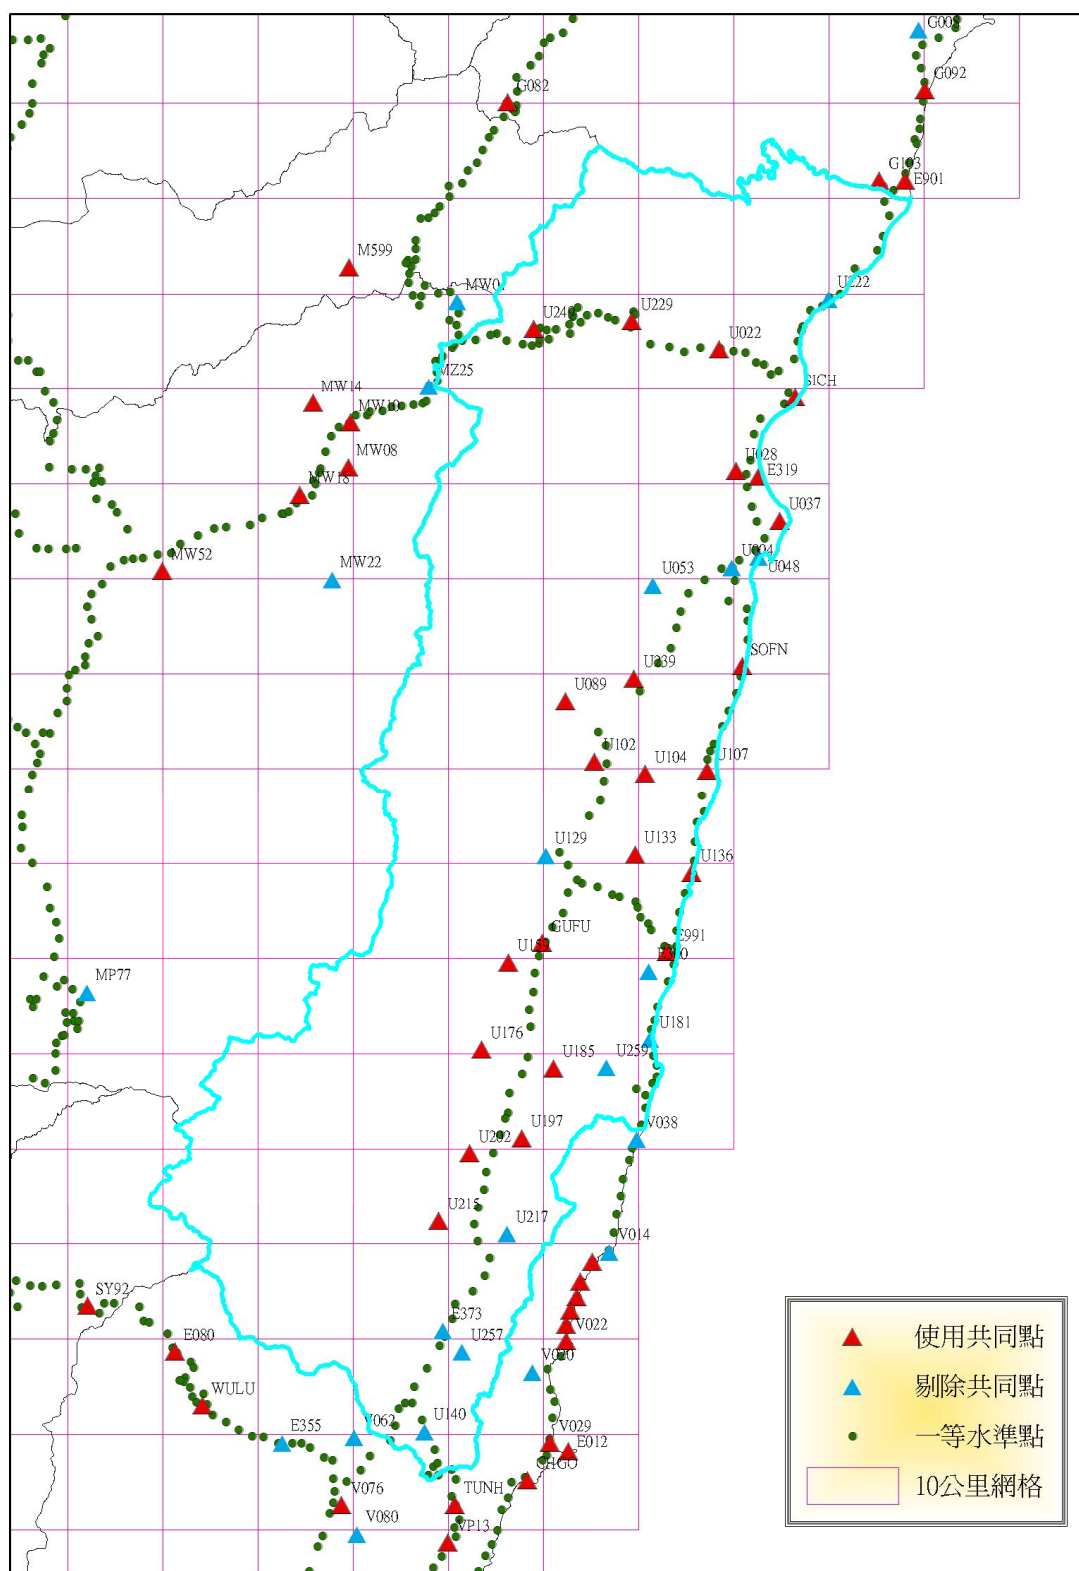

花蓮縣坐標轉換共同點分布圖

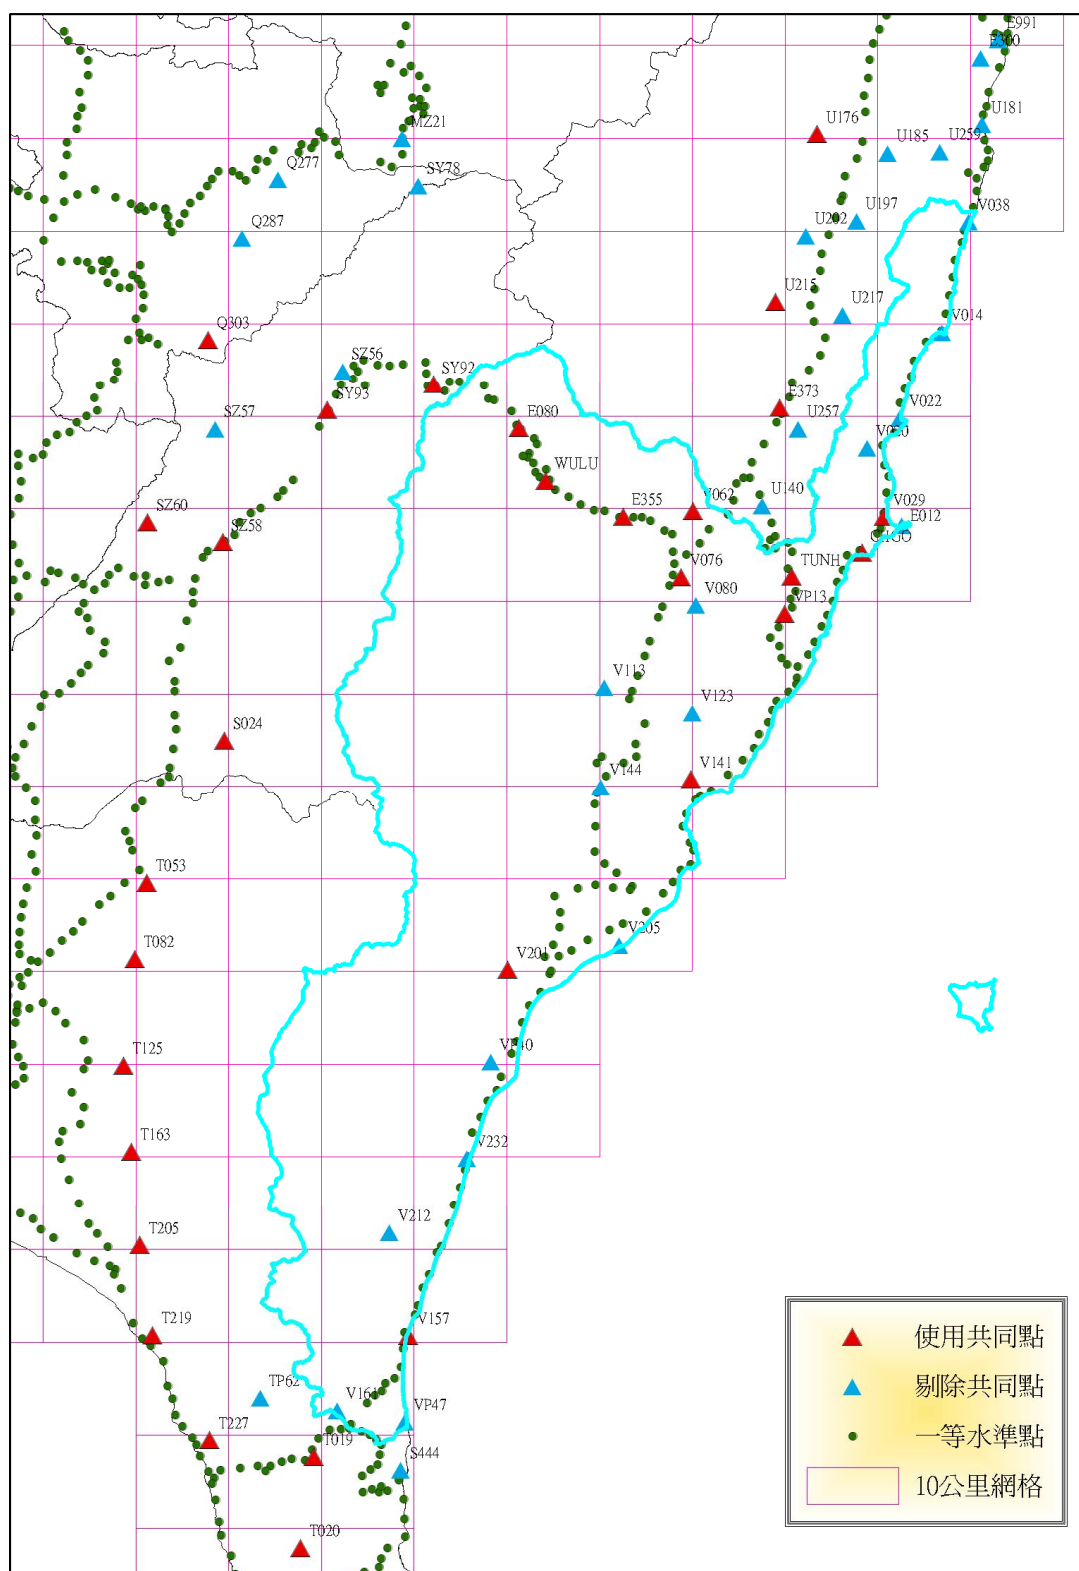

臺東縣坐標轉換共同點分布圖